



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

# درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

## آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

آبان ماه ۱۴۰۰



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان‌ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

## بازدیدکنندگان و گردآورندگان:

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دکتر کوروش غفاری

دکتر سید حمیدرضا کارگر

مهندس حسن مجتبی‌زاده

مهندس مهدی رضایی سردره

دکتر طاهر کیافر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

دکتر محمدرضا عظیمی سردری

مهندس سید حسام خادمی

مهندس محمد نجاتی

مهندس محسن رفیعی

مهندس فؤاد صادقی

مهندس پیمان علمیه

مهندس مسعود قربان اوغلی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

دکتر سید طاها طباطبایی عقدا<sup>۱</sup>

مهندس سعید مرادی

<sup>۱</sup> ۰۹۱۳۳۵۸۱۹۰۵



**درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان**



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

**فهرست مطالب:**

۱۰	مقدمه
۱۰	کانون و زمان زلزله‌های دوگانه فین
۱۲	معرفی منطقه زلزله‌زده
۱۲	مراکز جمعیتی اطراف رومکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۲	مراکز جمعیتی شهری
۱۵	لرزه خیزی محدوده رومکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۶	گسل مسبب زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۶	عمق پس لرزه‌ها
۱۸	شرایط و کیفیت ساخت و ساز منطقه
۲۰	بررسی خسارات منطقه
۲۱	مشاهدات ژئوتکنیکی
۲۳	عملکرد ساختمان‌های مصالح بنایی
۲۳	خسارت واردہ به دیوارها
۳۳	خسارات واردہ به سقف
۳۸	عملکرد ساختمان‌های بتن آرم
۳۸	ساختمان‌های بتنی آسیب ندیده
۴۰	ساختمان‌های بتنی آسیب دیده
۴۷	خوردگی سازه‌های بتنی
۵۴	عملکرد اجزای غیرسازه‌ای



**درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه**  
**آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان**



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

۵۴ .....	<b>خسارات واردہ به نما</b>
۶۲ .....	<b>دیوارهای محیطی</b>
۶۷ .....	<b>خرپشته و جانپناه</b>
۶۸ .....	<b>آسیبهای واردہ به تزیینات و وسایل ساختمان</b>
۷۳ .....	<b>مسجد</b>
۷۷ .....	<b>خسارات واردہ به جاده‌های موصلاتی</b>
۸۱ .....	<b>پل‌ها</b>
۸۲ .....	<b>ترانشه‌ها</b>
۸۴ .....	<b>تونلها</b>
۸۵ .....	<b>مدیریت بحران و زیرساخت‌های حیاتی و ارتباطی</b>
۸۶ .....	<b>برآورده خسارات زلزله</b>
۸۸ .....	<b>جمع‌بندی مشاهدات</b>
۸۹ .....	<b>پیشنهادات</b>
۹۰ .....	<b>منابع</b>



## فهرست تصاویر:

تصویر ۱ نقشه موقعیت رومرکزهای مختلف اعلام شده در زلزله‌های دوگانه هرمزگان .....	۱۱
تصویر ۲ جدول جمع کل جمعیت مناطق آسیب دیده اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان .....	۱۴
تصویر ۳ نقشه لرزه‌خیزی گستره اطراف زلزله‌های دوگانه هرمزگان.....	۱۵
تصویر ۴ نقشه گسلهای اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان .....	۱۶
تصویر ۵ عمق پس لرزه‌های زلزله .....	۱۷
تصویر ۶ حرکت سطح زمین پس از زلزله .....	۱۷
تصویر ۷ نسبت ساختمانهای اسکلت دار به بدون اسکلت استان هرمزگان .....	۱۸
تصویر ۸ تعداد ساختمانهای اسکلت دار و بدون اسکلت استان هرمزگان .....	۱۸
تصویر ۹ نسبت ساختمانهای بتونی به اسکلت فولادی در استان هرمزگان .....	۱۹
تصویر ۱۰ موقعیت نقاط خسارت دیده .....	۲۰
تصویر ۱۱ ایجاد گرد و خاک ناشی از ریزش و غلتیدن سنگهای مارنی .....	۲۱
تصویر ۱۲ گسلش سطحی زمین بر اثر زلزله در روستای سرزه .....	۲۱
تصویر ۱۳ نشست و چرخش ساختمان به راست و جلو در الهیه جنوبی بندرعباس .....	۲۲
تصویر ۱۴ ایجاد ترک‌های قطری در دیوار ساختمان بنایی فاقد کلاف در گیشان .....	۲۳
تصویر ۱۵ ترک‌های قطری دیوار در ساختمان بلوکی فاقد کلاف .....	۲۴
تصویر ۱۶ ترک‌های قطری و قائم در دیوار فاقد کلاف در روستای مزرا .....	۲۵
تصویر ۱۷ ایجاد ترک افقی و قائم در دیوارهای بلوک سیمانی روستای قطب آباد .....	۲۵
تصویر ۱۸ ترک ایجاد شده در دیوار بلوک سیمانی ساختمان بدون کلاف روستای ذرتو .....	۲۶
تصویر ۱۹ ایجاد ترک قائم در دیوارهای بلوک سیمانی روستای قطب آباد .....	۲۷
تصویر ۲۰ ریزش دیوار باربر ساختمان و گوشه‌ایی از سقف به دلیل عدم اجرای کلاف در گیشان غربی .....	۲۷
تصویر ۲۱ ترک دیوار خارجی ساختمان خشت و گلی در فین(یک لایه دیوار با ملات سیمان در پشت اجرا شده است).....	۲۸
تصویر ۲۲ ترک خوردگی قطری در مجاور بازشوها و ترک خوردگی محل اتصال تیر حمال و سقف تیرچه بلوک.....	۲۸
تصویر ۲۳ ایجاد ترک‌های افقی در محل اجرای لوله خرطومی برق .....	۲۹
تصویر ۲۴ ایجاد ترک‌های افقی در محل اجرای لوله خرطومی برق .....	۲۹
تصویر ۲۵ ترک‌های افقی دیوار بلوک سیمانی در روستای مزرا.....	۳۰
تصویر ۲۶ ترک خوردگی افقی دیوار باربر به دلیل مقاومت برشی کم ملات.....	۳۱
تصویر ۲۷ ریزش دیوار خانه‌های بلوک سیمانی در روستای مزرا .....	۳۱
تصویر ۲۸ ریزش ساختمان‌های با دیوارهای سنگی و سقف چوبی در روستای مزرا .....	۳۲



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

### آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

۳۲	تصویر ۲۹ ریزش دیوارهای بلوکی با سقف چوبی در روستای گیشان غربی .....
۳۳	تصویر ۳۰ ریزش سقف اجرا شده با شاخه‌های نخل و گل در روستای مزرا .....
۳۴	تصویر ۳۱ ریزش دیوار و سقف خانه‌های خشتی و گلی در روستای مزرا .....
۳۴	تصویر ۳۲ ریزش سقف و دیوار مدرسه ساخته شده بدون کلاف پس از زلزله ۱۳۵۶ در روستای گیشان غربی .....
۳۵	تصویر ۳۳ ریزش بخشی از سقف طاق ضربی به دلیل حرکت دیوار و عدم پیوستگی سقف با میلگرددهای مهار .....
۳۵	تصویر ۳۴ ریزش سقف (سپری و سرامیک) و دیوار بلوکی به دلیل عدم اجرای کلاف در روستای گیشان .....
۳۶	تصویر ۳۵ ریزش سقف با تیرکهای چوبی و دیوارهای سنگی در روستای مزرا .....
۳۷	تصویر ۳۶ دم اجرای صحیح سقف سفالی و ریزش آن در روستای ذرتو .....
۳۷	تصویر ۳۷ ریزش سقف سفالی و به طبع آن سقف کاذب در روستای ذرتو .....
۳۸	تصویر ۳۸ عدم آسیب دیدگی سازه و نمای مدرسه اسکلت بتنی در شهر فین .....
۳۸	تصویر ۳۹ پایداری ساختمان مخابرات در روستای سیاهو (دستگاه شتابنگاری مرکز تحقیقات در این مکان قرار دارد) .....
۳۹	تصویر ۴۰ عدم ایجاد ترک خوردگی و خسارت در دبستان روستای ذرتو .....
۳۹	تصویر ۴۱ سالم ماندن سازه و نمای ساختمان دارای شناور در روستای سرزه .....
۴۰	تصویر ۴۲ اجرای غیر اصولی دیوار غیر سازه‌ای بر روی تیر سازه‌ای و جدا شدن دیوار در هنگام زلزله (بخش فین) .....
۴۱	تصویر ۴۳ اجرای غیر اصولی دیوار میانقاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین) .....
۴۲	تصویر ۴۴ اجرای غیر اصولی دیوار میانقاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین) .....
۴۳	تصویر ۴۵ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین) .....
۴۴	تصویر ۴۶ وجود اختلاف ارتفاع در ساختمان و تشکیل ستون کوتاه (بخش فین) .....
۴۵	تصویر ۴۷ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین) .....
۴۶	تصویر ۴۸ خرابی پای ستون در ساختمان بتنی ۹ طبقه در شهر بندرعباس .....
۴۷	تصویر ۴۹ خوردگی کلاف و پای ستون سازه بتنی منبع آب در روستای سرزه .....
۴۷	تصویر ۵۰ سازه بتنی منبع آب در روستای سرزه .....
۴۸	تصویر ۵۱ خوردگی آرماتور پای تیربرق در شهر بندرعباس .....
۴۹	تصویر ۵۲ خوردگی آرماتور پای تیربرق در بافت فرسوده و محلات شهر بندرعباس .....
۵۰	تصویر ۵۳ پدیده خوردگی آرماتور در ستون و تخریب بتن ناحیه کاور در هنگام زلزله (بخش فین) .....
۵۱	تصویر ۵۴ خوردگی ستونهای بتنی و فنداسیون سازه به دلیل هدایت اشتباه آب کولرهای گازی، لوله‌های آب باران و کفسور بالکن‌ها در پای ستون در مجتمع‌ها (بندرعباس) .....
۵۲	تصویر ۵۵ خوردگی ستون‌های بتنی و فنداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس .....
۵۳	تصویر ۵۶ خوردگی ستون‌های بتنی و فنداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس .....
۵۴	تصویر ۵۷ ریزش نمای سرامیک به دلیل عدم اتصال مناسب نما به سازه در روستای سرزه .....

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

### آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و شهرسازی خلیج فارس

تصویر ۵۸ ریزش نمای پلاک آجری به دلیل عدم اتصال مناسب نما به سازه.....	۵۵
تصویر ۵۹ ریزش نمای سنگ مجتمع ساختمانی در شهر بندرعباس .....	۵۶
تصویر ۶۰ ریزش نمای سنگ و سرامیک از ارتفاع بدلیل اجرا و اسکوب نامناسب در بندرعباس .....	۵۶
تصویر ۶۱ ایجاد محافظه منظور جلوگیری از سقوط نما بر روی ساکنین مجتمع در بندرعباس .....	۵۷
تصویر ۶۲ نگهداری نمای سرامیکی با رول پلاک در شهر بندرعباس .....	۵۷
تصویر ۶۳ ریزش نما در ساختمان اسکلت بتني قبل از بهره‌برداری در بندرعباس .....	۵۸
تصویر ۶۴ ریزش نمای سنگ و سرامیک ساختمان در مجتمع‌های مسکونی شهر بندرعباس.....	۵۹
تصویر ۶۵ ریزش پلاک آجری خرپشته و عدم اتصال مناسب نما به ساختمان در شهرداری فین .....	۶۰
تصویر ۶۶ ریزش نما و دیوارها در روستای گیشان غربی.....	۶۰
تصویر ۶۷ ریزش نما و دیوارهای محیطی در ساختمان کلافدار در روستای گیشان غربی.....	۶۱
تصویر ۶۸ ریزش دیوار پیرامونی اجرا شده با بلوک سیمانی با ملات و بدون ملات (خشکه چینی) در روستای مزا .....	۶۲
تصویر ۶۹ ریزش دیوارهای بلوکی دیوار حیاطی در روستای گیشان غربی .....	۶۲
تصویر ۷۰ ریزش دیوارهای بلوک سیمانی در روستای گیشان غربی .....	۶۳
تصویر ۷۱ اجرای یکپارچه دیوار، بدون درنظر گرفتن کلافهای قائم و درز بین دیوارها در فواصل مناسب (بخش فین).....	۶۴
تصویر ۷۲ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد .....	۶۵
تصویر ۷۳ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد .....	۶۵
تصویر ۷۴ ریزش دیوار پیرامونی به دلیل عدم استفاده از ملات مناسب و عدم اجرای شناژ و زیرسازی در روستای سرزه.....	۶۶
تصویر ۷۵ ایجاد ترک قائم در دیوار پیرامونی (روستای قطب آباد) .....	۶۶
تصویر ۷۶ ترک‌های افقی دیوار و ریزش خرپشته در محل شهرداری فین .....	۶۷
تصویر ۷۷ ترک خودگی دیوار و ریزش جانپناه ساختمان پاسگاه روستای سرزه.....	۶۸
تصویر ۷۸ حوض مطبق تخریب شده در حیاط روستای سرزه .....	۶۸
تصویر ۷۹ ریزش ظروف و کابینت آشپزخانه در روستای مزا.....	۶۹
تصویر ۸۰ ریزش دکوراسون و ظروف در روستای مزا.....	۷۰
تصویر ۸۱ عدم اسکوب سنگهای پیرامون دیوار در مسجد فین .....	۷۱
تصویر ۸۲ عدم اجرای صحیح زیرسازی سرامیک دیواری (بخش فین) .....	۷۱
تصویر ۸۳ جداسدگی سنگ قرنیز در ساختمان بتني ۹ طبقه در شهر بندرعباس بدلیل عدم اتصال مناسب .....	۷۲
تصویر ۸۴ ایجاد ترک در دور تادور محل بازشو پنجه پوشانده شده با مصالح بنایی .....	۷۲
تصویر ۸۵ عدم ایجاد ترک و خسارت در مسجد گیشان غربی به دلیل اجرای صحیح کلاف افقی و عمودی.....	۷۳
تصویر ۸۶ ترک‌های قطری در دیوار خشتی با سقف چوبی مسجد روستای ذرت .....	۷۳
تصویر ۸۷ جذب نیروی جانبی توسط محراب و ایجاد ترک‌های برشی در آن .....	۷۴



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و شهرسازی خلیج فارس

تصویر ۸۸	ترک‌های برشی ستون در مسجد روستای ذرتو .....	۷۵
تصویر ۸۹	ریزش سنگ نمای داخلی به دلیل عدم رعایت اسکوپ مناسب در مسجد فین .....	۷۶
تصویر ۹۰	ترک خوردگی طولی ناشی از گسیختگی برشی شیروانی خاکی در مجاورت تونل شهید میرزا <sup>ی</sup> .....	۷۷
تصویر ۹۱	ترک خوردگی شیروانی خاکی در جاده سیاهو .....	۷۷
تصویر ۹۲	رانش زمین کنار جاده در محور بندرعباس - سیرجان .....	۷۸
تصویر ۹۳	ایجاد شکاف در آسفالت محور بندرعباس - سیرجان .....	۷۸
تصویر ۹۴	ترک طولی در محل اتصال پل و جاده .....	۷۹
تصویر ۹۵	ترک خوردگی طولی محور موصلاتی بندرعباس - سیرجان .....	۸۰
تصویر ۹۶	جابجایی پل در محل درز انقطاع در کیلومتر ۳ جاده سیاهو .....	۸۱
تصویر ۹۷	جابجایی و ایجاد ترک در دیواره پل نرسیده به روستای گیشان غربی .....	۸۱
تصویر ۹۸	روکش موقت برای پر کردن ناهمواری و ترکهای پل .....	۸۲
تصویر ۹۹	ترک قائم ایجاد شده در پل نزدیک به روستای گیشان .....	۸۲
تصویر ۱۰۰	مسدود شدن یک باند جاده بندرعباس - سیرجان بر اثر ریزش قطعات سنگی از شیب مجاور در نزدیکی تونل شهید میرزا <sup>ی</sup> .....	۸۳
تصویر ۱۰۱	ناپایداری قطعات سنگی شیب مجاور جاده در نزدیکی تونل شهید میرزا <sup>ی</sup> .....	۸۳
تصویر ۱۰۲	ریزش کوه و پتانسیل بالقوه ریزش مجدد در مجاورت جاده روستای سیاهو .....	۸۴
تصویر ۱۰۳	ریزش لایه‌های ناپایدار و مسدود کردن دهانه خروجی تونل شهید میرزا <sup>ی</sup> و خرامی شبکه برق .....	۸۴
تصویر ۱۰۴	تجمع اعتراضی مردم در روستای رضوان برای دریافت کمک‌های پس از زلزله .....	۸۵
تصویر ۱۰۵	سقوط تیر برق در معابر عمومی، قطعی برق منطقه .....	۸۵
تصویر ۱۰۶	تجمع اتفاقی ایجاد شده و اختلال در حرکت خودروهای امدادی پس از وقوع زلزله .....	۸۶
تصویر ۱۰۷	تجمع مردم در خیابان و از دسترس خارج شدن شبکه تلفن همراه به دلیل تماس‌های غیر ضروری .....	۸۶
تصویر ۱۰۸	سقوط تیر برق به دلیل خوردگی بتن و کج بودن و فوت یک نفر در شهر بندرعباس .....	۸۷



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان‌ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

## فهرست جداول:

۱۱.....	جدول ۱ مشخصات رو مرکز زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (اولین زمین لرزه) .....
۱۱.....	جدول ۲ مشخصات رو مرکز زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (دومین زمین لرزه) .....
۱۳.....	جدول ۳ جدول اطلاعاتی شهرها و روستاهای اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان .....
۱۴.....	جدول ۴ جدول تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستائی اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان .....
۱۵.....	جدول ۵ زلزله‌های تاریخی هرمزگان از سال ۱۵۰۰ میلادی تا کنون .....



## مقدمه

به منظور استفاده از تجربیات زمین لرزه‌های دوگانه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ هرمزگان و ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها و سازه‌های منطقه، گروههای فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور به عنوان اولین مجموعه‌های فنی کشور، بلافاصله پس از زلزله در منطقه حاضر و اقدام به انجام بازدیدهایی با نگاه مهندسی نموده‌اند. این بازدیدها شامل بررسی وضعیت شهر بندرعباس و همچنین مناطق نزدیک کانون زلزله از جمله شهر فین و روستاهای سرزه، رضوان، گیشان، مزرا، گهره، سیاهو و ... بوده است.

بررسی‌ها نشان داد که خسارت‌های ناشی از این زلزله در منطقه محدودی پراکنده شده و تعدادی از روستاهای شهرهای بخش فین استان هرمزگان را در برگرفته است. در بین شهرهای استان، بیشترین خسارت در شهر فین و در روستاهای بیشترین خسارات در روستای گیشان رخ داده است. عامل اصلی خسارات در روستاهای شهرها، عدم نظارت و اجرای غیرمهندسی و در نتیجه خرابی ابینی و ساختمان‌ها بوده است که این موضوع، مبین ضعف‌های بزرگ در طراحی و اجرای سازه‌های روستایی این منطقه است. همچنین به‌وضوح مشاهده گردید که ساختمان‌هایی که اصول اولیه مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده بودند در این زلزله آسیبی به آن‌ها وارد نشده است. در این بازدیدها نقش رعایت مقررات ملی و طراحی و اجرای مهندسی بر تاب آوری سازه‌ها در مقابل بلایای طبیعی قابل اثبات بود.

## کانون و زمان زلزله‌های دوگانه فین

بر اساس داده‌های شبکه ستاد نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه (به وقت محل) با قدرت ۶/۱ و به فاصله ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد در ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه با قدرت ۶/۳ در عمق ۱۶ کیلومتری و در نزدیکی روستای گیشان غربی از روستاهای شهرستان فین هرمزگان و در فاصله مستقیم حدود ۵۵ کیلومتری شهر بندرعباس رخ داد. مشخصات اولین و دومین زمین لرزه در جدول ۱ و جدول ۲ و همچنین محل و موقعیت رومکز این زلزله در شکل ۱ بر روی نقشه جغرافیایی نشان داده شده است.

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان




مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

جدول ۱ مشخصات رو مرکز زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (اولین زمین لرزه)

گزارش کننده	بزرگی			ژرفای (KM)	رومکز دستگاهی		تاریخ وقوع	
	Mw	Mb	Mn		E	N	h:m:s	D/M/Y
BHRC	۶.۱			۱۶	۵۶.۱۹	۲۷.۶۵	۱۲:۰۷:۰۴	۱۴/۱۱/۲۰۲۱
IGTU			۶.۴		۵۶.۱۳	۲۷.۵۶	۱۲:۰۷:۰۴	
NEIC	۶.۰				۵۶.۰۶	۲۷.۷۲	۱۲:۰۷:۰۳	

جدول ۲ مشخصات رومکز زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (دومین زمین لرزه)

گزارش کننده	بزرگی			ژرفای (KM)	رومکز دستگاهی		تاریخ وقوع	
	Mw	Mb	Mn		E	N	h:m:s	D/M/Y
BHRC	۶.۳			۱۶	۵۶.۲۱	۲۷.۶۹	۱۲:۰۸:۳۸	۱۴/۱۱/۲۰۲۱
IGTU			۶.۳		۵۶.۱۳	۲۷.۵۶	۱۲:۰۸:۳۸	
NEIC		۶.۳			۵۶.۰۷	۲۷.۷۳	۱۲:۰۸:۳۸	

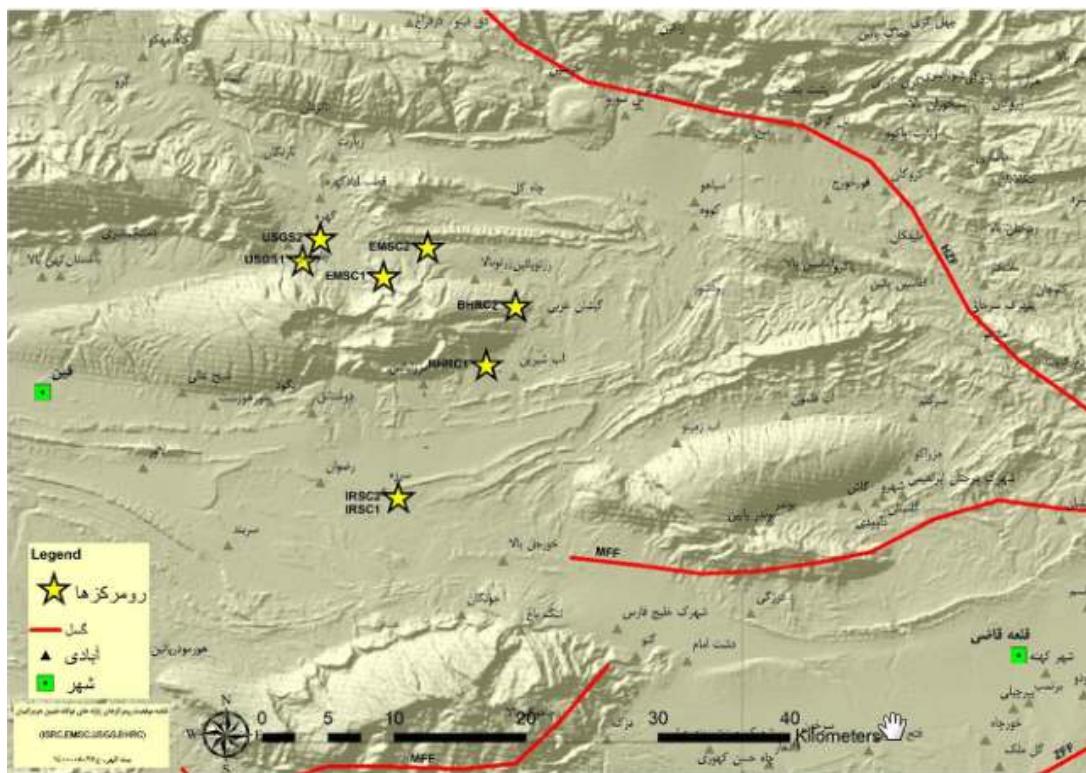

تصویر ۱ نقشه موقعیت رومکزهای مختلف اعلام شده در زلزله‌های دوگانه هرمزگان



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

### معرفی منطقه زلزله‌زده

استان هرمزگان با ۱۳ شهرستان، ۳۳ بخش، ۲۳ شهر، ۷۱ دهستان و ۲۱۷۰ آبادی با مساحتی بالغ بر ۶۸۰۰۰ کیلومترمربع، هشتمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود. استان هرمزگان از شمال و شمال شرقی به استان کرمان، از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از شرق به استان کرمان و سیستان و بلوچستان و از غرب و شمال غربی به استان فارس و بوشهر محدود می‌شود. مختصات جغرافیایی استان هرمزگان حدفاصل طول جغرافیایی ۲۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده است.

### مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

با هدف اطلاع از جمعیت تحت تأثیر زلزله، برآورده کلی از کیفیت ساخت و سازهای مسکونی شهری و روستایی اطراف رومرکز زلزله و اتخاذ تمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحران، اطلاعات کلی مراکز جمعیتی شهری و روستایی اطراف رومرکز زلزله تا شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) همراه با نقشه و جداول مربوطه در ادامه ارائه گردیده است.

### مراکز جمعیتی شهری

شهرهای که تا شعاع حدود ۵۵ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته‌اند عبارت است از :

فین با جمعیت ۳۹۳۹ نفر و با تعداد ۱۰۹۱ واحد مسکونی (۷۳۱ واحد مسکونی فاقد اسکلت)
تازیان پایین با جمعیت ۴۲۶۳ نفر و با تعداد ۱۱۱۴ واحد مسکونی (۳۸۷ واحد مسکونی فاقد اسکلت)
قلعه قاضی با جمعیت ۵۲۸۶ نفر و با تعداد ۱۳۶۶ واحد مسکونی (۱۱۰۱ واحد فاقد اسکلت)
بندرعباس با جمعیت ۵۲۶۶۴۸ نفر با تعداد ۱۵۲۸۶۲ واحد مسکونی (۴۴۱۰۴ واحد فاقد اسکلت)
تحت با جمعیت ۳۰۸۲ نفر با تعداد ۳۰۸۲ واحد مسکونی (۶۰۹ واحد فاقد اسکلت)

تعداد کل جمعیت، در مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) ۵۴۱۹۰۹ نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی ۱۴۸۰۱۰ واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت ۴۶۵۸۴ واحد هست (جدول ۳).



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

**جدول ۳ جدول اطلاعاتی شهرها و روستاهای اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان**

ردیف	فاصله از رو مرکز لرزه	تعداد مسکونی درون اселکت	تعداد واحدهای مسکونی	جمعیت	شهرستان	شهرستان	شهرستان	شهرستان	ردیف
۶	۲۵	۷۳۱	۱۱۶۱	۳۹۳۹	قشم	بندرعباس	هرمزگان	هرمزگان	۱
۶	۳۰	۳۸۷	۱۲۰۶	۴۲۶۳	تاریان یابید	بندرعباس	هرمزگان	هرمزگان	۲
۶	۴۳	۱۱۰۱	۱۴۴۰	۵۲۸۶	قلعه قاسم	بندرعباس	هرمزگان	هرمزگان	۳
۶	۴۳	۴۴۱۰۴	۱۵۲۸۶۲	۵۲۶۶۴۸	بندرعباس	بندرعباس	هرمزگان	هرمزگان	۴
۵	۵۱	۶۰۹	۸۹۴	۳۰۸۲	تخت	بندرعباس	هرمزگان	هرمزگان	۵
۵	۵۲	۲۶۱	۵۸۶	۱۷۷۳	ظارغان	جنگل اباد	هرمزگان	هرمزگان	۶
۵	۶۲	۱۴۶۷	۱۶۹۸	۵۸۹۱	هرمز	قشم	هرمزگان	هرمزگان	۷
۵	۶۷	۲۸۷۹	۳۸۴۵	۱۴۵۲۵	درگاهان	قشم	هرمزگان	هرمزگان	۸
۵	۶۷	۱۶۶	۳۵۳	۱۱۵۷	سرگز	جنگل اباد	هرمزگان	هرمزگان	۹
۵	۶۹	۴۲۶۰	۱۱۹۴۵	۴۰۶۷۸	قشم	قشم	هرمزگان	هرمزگان	۱۰

در این جداول بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای اسکلت دار (شامل اسکلت فولادی و بتنی) و فاقد اسکلت (ساختمان‌های با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...)، که اصطلاحاً "واحدهای بنایی" نیز نامیده می‌شود آورده شده است".

آبادی‌های اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان تعداد ۲۱۰ آبادی تا شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته‌اند که نزدیک‌ترین آبادی‌ها عبارت است از:

سرزه با جمعیت ۹۳۹ نفر و با تعداد ۲۵۹ واحد مسکونی (۲۳۷ واحد مسکونی فاقد اسکلت)

رضوان با جمعیت ۵۰۶۶ نفر و با تعداد ۱۳۵۳ واحد مسکونی (۱۱۴۰ واحد مسکونی فاقد اسکلت)

دوستانق با جمعیت ۱۰ نفر و با تعداد ۴ واحد مسکونی (۴ واحد فاقد اسکلت)

مزرا با جمعیت ۴۴ نفر و با تعداد ۱۳ واحد مسکونی (۱۳ واحد فاقد اسکلت)

تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستایی واقع در شعاع نیم درجه (شعاع ۵۵ کیلومتری)، ۱۰۷۰۵۸ نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی ۱۲۷۵۰۱ واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت ۲۱۹۴۰ واحد است. پرجمعیت‌ترین آبادی در این محدوده سرخون با جمعیت ۵۳۱۴ نفر است (جدول ۴).

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان




مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

جدول ۴ جدول تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستایی اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

ردیف	استان	شهرستان	بخش	فین	شهر/دشتستان	آبادی	جمعیت کل	تعداد کل واحد مسکونی معمولی	بدون اسکلت	فاصله از رو متر	شدت
۱	هرمزگان	بندرعباس	فین	۹۳۹	سرزه	۲۵۹	۲۳۷	۱	۸		
۲	هرمزگان	بندرعباس	فین	۵۰۶۶	رضوان	۱۳۵۳	۱۱۴۰	۵	۷		
۳	هرمزگان	بندرعباس	فین	۱۰	دوستاق	۴	۴	۹	۷		
۴	هرمزگان	بندرعباس	فین	۴۴	هزارابالی	۱۳	۱۳	۹	۷		
۵	هرمزگان	بندرعباس	فین	۸	خورجل بالا	۳	۳	۹	۷		
۶	هرمزگان	بندرعباس	فین	۲۷	چونگان	۸	۷	۱۰	۷		
۷	هرمزگان	بندرعباس	فین	۵۵	بگود	۱۴	۱۲	۱۱	۷		
۸	هرمزگان	بندرعباس	فین	۳۸	سریند	۸	۸	۱۲	۱۲		
۹	هرمزگان	بندرعباس	فین	۱۲	آب شیرین	۴	۴	۱۳	۱۲		
۱۰	هرمزگان	بندرعباس	آیسین	۶۰	تنگ باغ	۱۹	۱۹			۱۳	


جمع کل جمعیت شهری و آبادی‌ها در شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) ۶۴۸۹۶۷ نفر و تعداد کل واحدهای مسکونی ۱۷۵۵۱۱ واحد بوده که از میان این تعداد از واحدهای مسکونی تعداد ۶۸۵۲۴ واحد فاقد اسکلت است (شکل ۳). لازم به ذکر است که اطلاعات آماری درج شده در جداول این گزارش، بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران است.

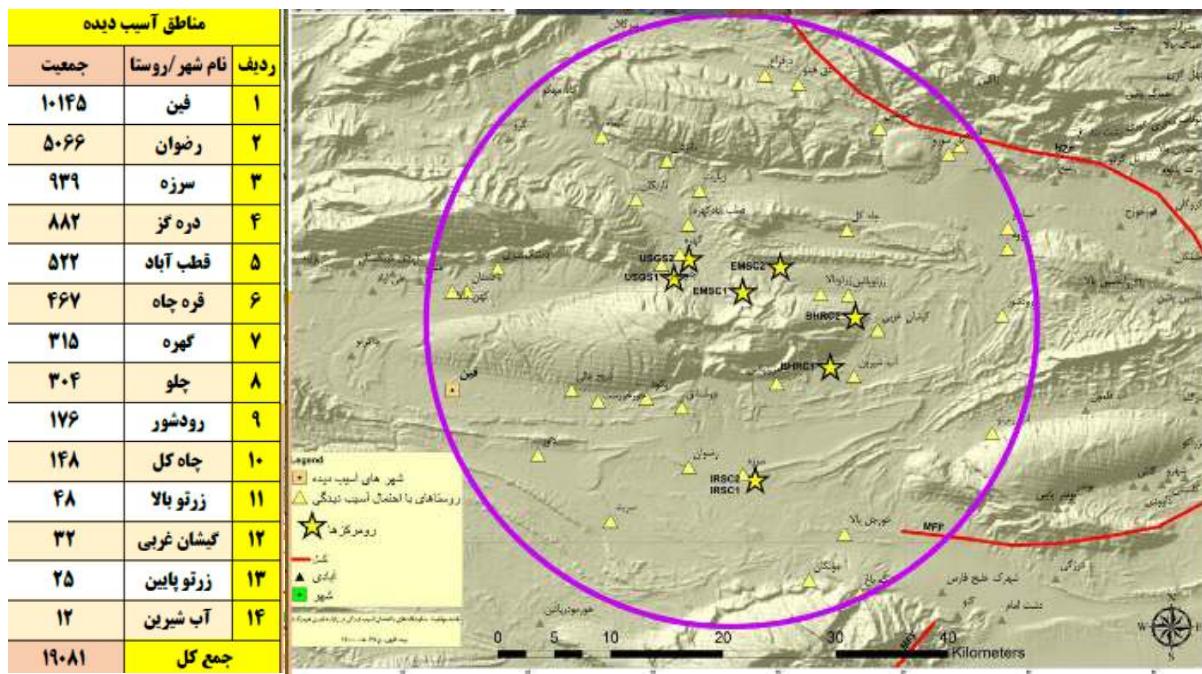

تصویر ۲ جدول جمع کل جمعیت مناطق آسیب دیده اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

## لرزه‌خیزی محدوده رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

در شکل ۴ نقشه لرزه‌خیزی گستره اطراف رومرکز و در شکل ۵ زلزله‌های تاریخی استان هرمزگان نشان داده شده است. تعداد ۲۰۱۰ زلزله با بزرگی ۲،۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله‌های دوگانه هرمزگان (مدت ۱۵ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۳۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۱۷۵ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمین‌لرزه‌ها کوچک‌تر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند.

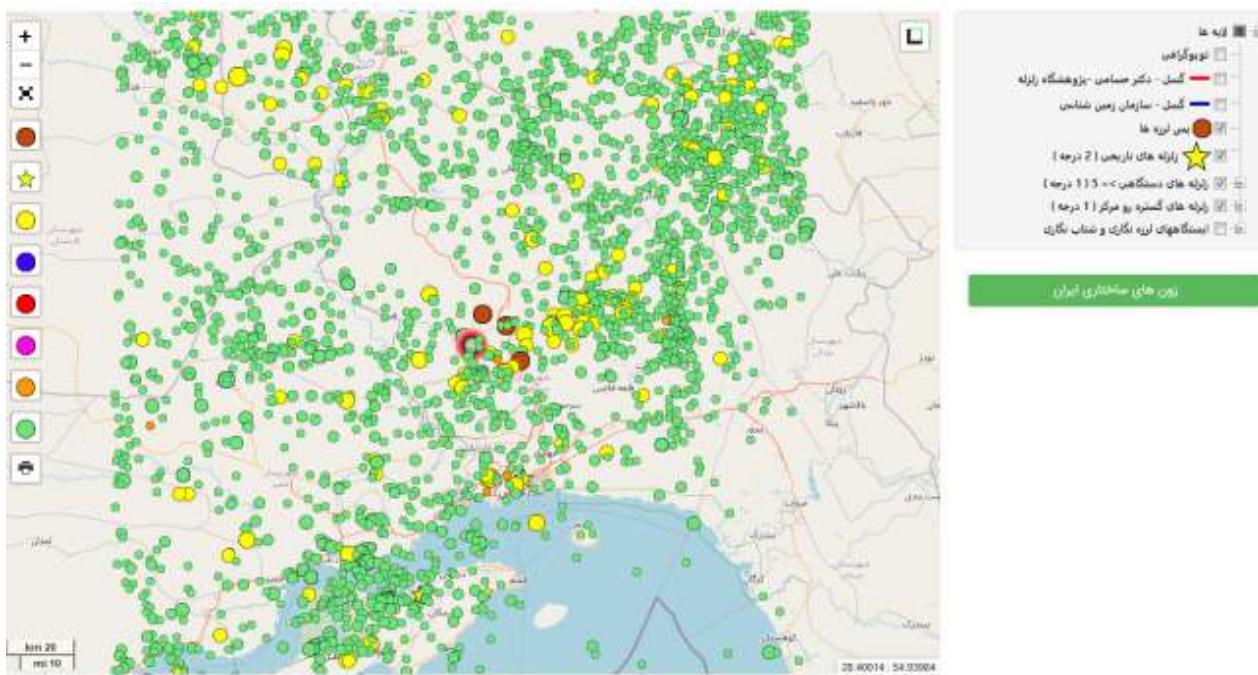


تصویر ۳ نقشه لرزه‌خیزی گستره اطراف زلزله‌های دوگانه هرمزگان

جدول ۵ زلزله‌های تاریخی هرمزگان از سال ۱۵۰۰ میلادی تاکنون

Date	Long.	Lat.	Mag.	Death	Location
1497-00-00	56.2	27.2	6.5	many	SOUTHERN IRAN
1593-09-00	54.3	27.7	6.5	3000	SOUTHERN IRAN
1880-08-00	54.1	27.1	?	120	SOUTHERN IRAN
1884-05-19	55.9	26.8	5.4	218	SOUTHERN IRAN
1897-01-10	56.0	26.9	6.4	1600	Straits of Hormuz
1923-09-22	56.4	29.5	6.7	290	SOUTHERN IRAN
1956-10-31	54.4	27.2	5.9	410	SOUTHERN IRAN
1960-04-24	54.4	27.7	6.0	420	SOUTHERN IRAN
1961-06-11	54.5	27.9	7.2	61	SOUTHERN IRAN
2003-07-10	54.2	28.3	5.7	1	SOUTHERN IRAN
2005-11-27	55.8	26.8	5.9	13	SOUTHERN IRAN
2006-03-25	55.6	27.6	5.9	1	SOUTHERN IRAN
2006-06-03	55.8	26.8	5.1	2	SOUTHERN IRAN
2008-09-10	55.8	26.9	6.1	7	SOUTHERN IRAN
2013-05-11	57.9	26.8	6.2	2	SOUTHERN IRAN
2014-01-02	54.5	27.3	5.3	1	SOUTHERN IRAN

## گسل مسبب زلزله‌های دوگانه هرمزگان

در شکل ۳ نشان داده شده است که بخش‌هایی از گسل پیشانی کوهستان در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارند و احتمالاً قطعه گسلی از سامانه گسلی MFF موجب رخداد زلزله‌های دوگانه هرمزگان شده است. یکی از داده‌های مهم دیگر برای تعیین گسل مسبب زلزله، استفاده از سازوکار تعیین شده برای زلزله و نیز استفاده از پس‌لرزه‌ها است.

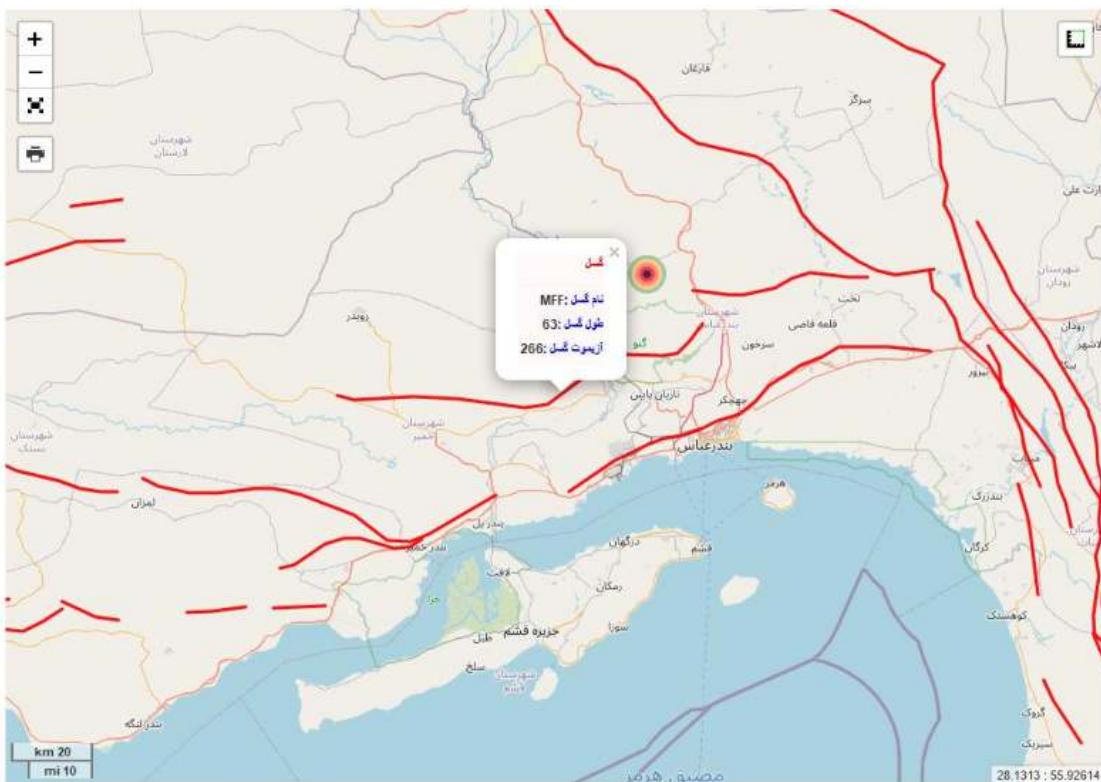


تصویر ۴ نقشه گسل‌های اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

## عمق پس لرزه‌ها

تصویر زیر عمق پسلرزه‌های رخ داده در نزدیکی کانون زلزله‌های دوگانه را نشان می‌دهد. تکرار پسلرزه‌ها در نزدیکی روستای گیشان و سرزه مشاهده می‌شود. عمق پسلرزه‌ها به سمت جنوب و در نزدیکی گسل پیشانی کوهستان افزایش یافته است که می‌تواند نشانگر تاثیر این گسل بر ایجاد زلزله باشد.


## درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

مرکز تحقیقات راه مکن و شهرسازی خلیج فارس

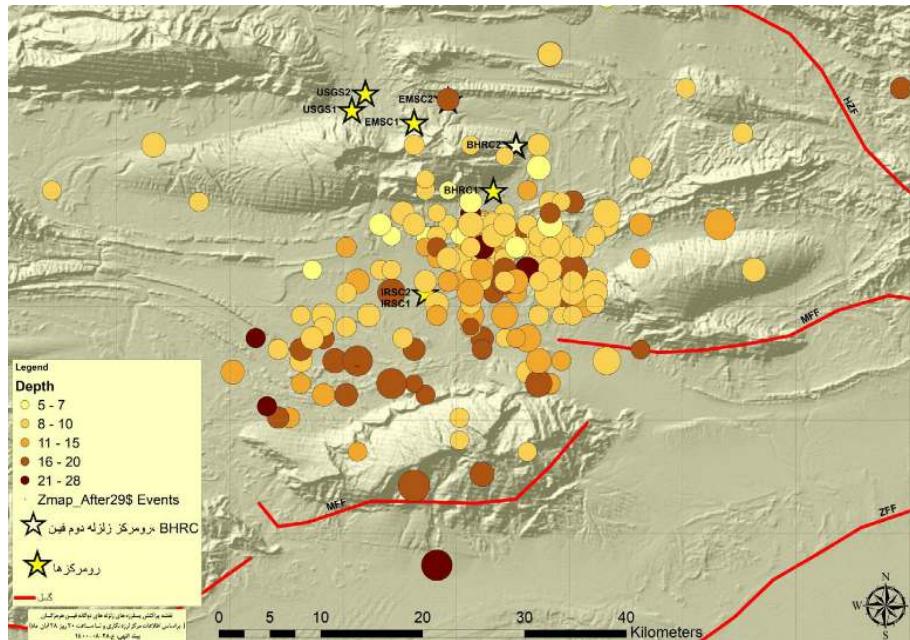

تصویر ۵ عمق پس لرزه‌های زلزله

تصویر شماره ۶ حرکت‌های زمین را به صورت طیفی نشان می‌دهد. بیشترین حرکت‌ها در نزدیکی روستای گیشان مشاهده می‌شود.

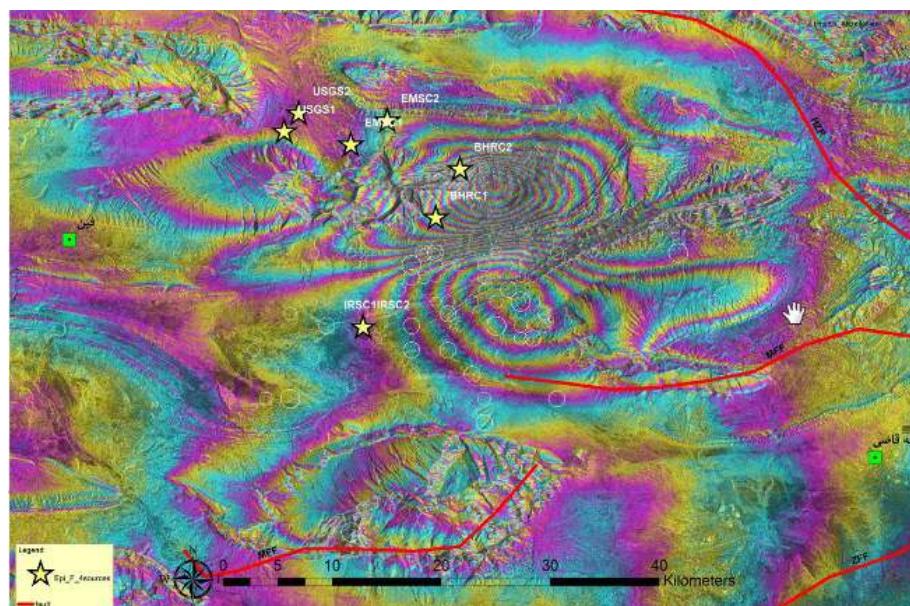


تصویر ۶ حرکت سطح زمین پس از زلزله


## درس آموزتهای زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

### شرایط و کیفیت ساخت و ساز منطقه

بر اساس آمار مرکز امار ایران تعداد ساختمان‌های اسکلتدار و بدون اسکلت در سال ۱۳۹۵ در استان هرمزگان به ترتیب نزدیک به ۱۸۲۰۰۰ و ۲۶۴۰۰۰ واحد مسکونی می‌باشد که نسبت ساختمان‌های اسکلتدار به بدون اسکلت نزدیک به ۷۰٪ است. در تصاویر زیر تعداد و نسبت واحدهای مسکونی اسکلتدار به بدون اسکلت و نسبت ساختمانهای بتنی به فولادی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان داده شده است.

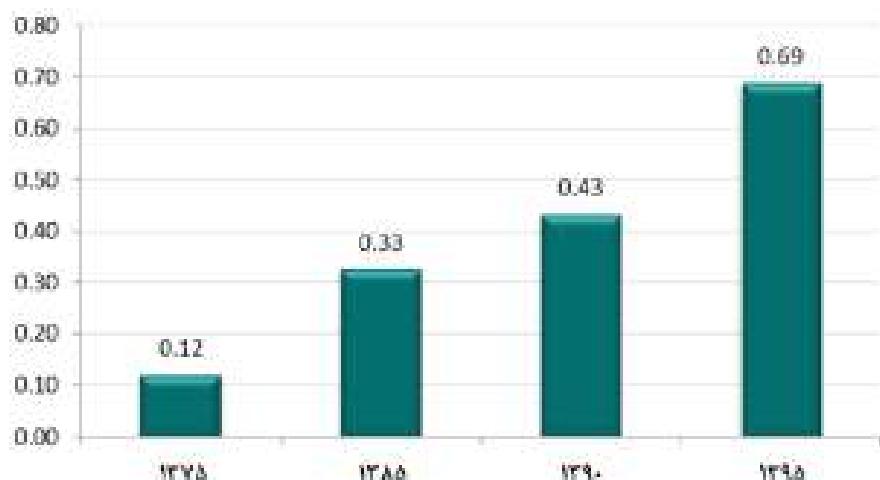

تصویر ۷ نسبت ساختمان‌های اسکلت دار به بدون اسکلت استان هرمزگان

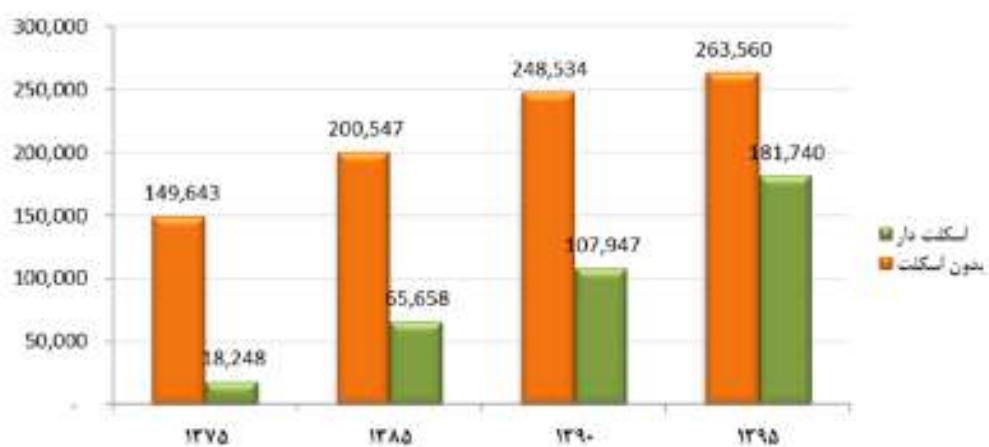


تصویر ۸ تعداد ساختمان‌های اسکلت دار و بدون اسکلت استان هرمزگان

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

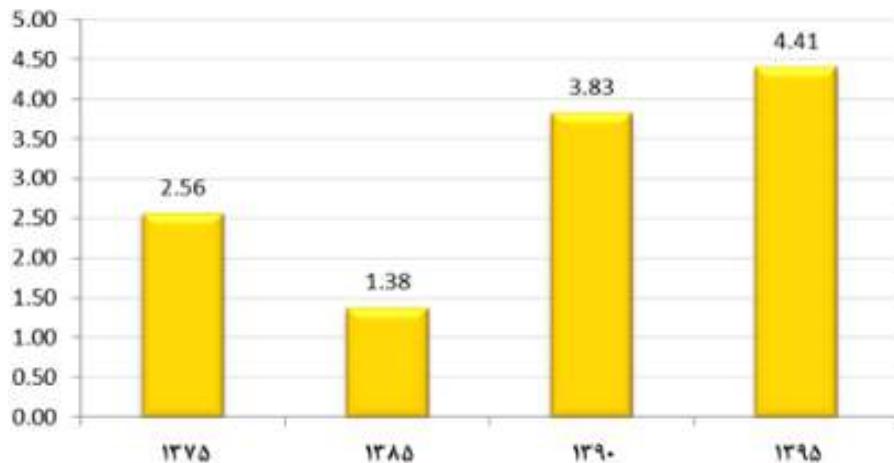

تصویر ۹ نسبت ساختمان‌های بتنی به اسکلت فولادی در استان هرمزگان

با توجه به تصویر شماره ۸ حدود ۶۰ درصد ساختمان‌های استان هرمزگان قادر اسکلت است که در بین تمام استان‌های کشور رتبه اول ساختمان‌های نایمن را دارد. مطابق نمودار شماره ۹ نسبت ساختمان‌های بتنی به فولادی ۴/۴ است که با توجه به مشکلات تولید بتن استاندارد در هوای گرم و نظارت ناکافی در اجرای ساختمان‌های بتنی، تعداد زیادی از این ساختمان‌ها دچار خوردگی کلریدی شده‌اند و پایداری آن‌ها در مقابل نیروهای زلزله کاهش یافته است. با توجه به لرزه‌خیزی منطقه، ساختمان‌های نایمن و مشکلات خوردگی نیاز است در سیاست‌های ساخت‌وساز منطقه تغییرات فوری صورت گیرد. در راستای افزایش کیفیت ساخت، ارتقا سیستم کنترل کیفی و سرعت ساخت‌وساز پیشنهاد می‌شود استفاده از ساختمان‌های اسکلت فولادی پیش‌ساخته در منطقه حمایت شود.

## بررسی خسارات منطقه

با توجه به بازدیدهای انجام شده عمدتاً خسارات زلزله در حوالی ۲۰ کیلومتری کانون زلزله قابل مشاهده است. این خسارات در روستاهای شهر فین به صورت انواع خرابی‌ها در ساختمندانها قابل مشاهده بود. همچنین زلزله خسارتی به جاده بندرعباس-سیرجان از قبیل ترک‌خوردگی آسفالت، پل‌ها و ریزش و رانش کوه وارد کرده بود. موقعیت نقاط خسارت‌دیده پس از زلزله نسبت به شهر بندرعباس در شکل زیر نشان داده شده است.



تصویر ۱۰ موقعیت نقاط خسارت‌دیده



## مشاهدات ژئوتکنیکی

در بازدید میدانی شواهد متعددی از رانش زمین، نشست و ترک خوردگی سطح زمین مشاهده شد که در تشدید اثرات زلزله تأثیر بسزایی داشته‌اند. خاک منطقه عمدها از رسوبات مارنی تشکیل شده است. در ارتفاعات هوازدگی و شرایط ناپایدار سنگ‌های مارنی، موجب غلتیدن سنگ‌ها و ایجاد گردوخاک در بیشتر ارتفاعات منطقه شده است.



تصویر ۱۱ ایجاد گردوخاک ناشی از ریزش و غلتیدن سنگ‌های مارنی


در روستای سرزه گسلش سطحی زمین و باز و بسته شدن این ترک‌ها، باعث پمپاژ هوا در شکاف و درنتیجه به هوا رفتن خاک تا ارتفاع حدود ۱ متر از سطح زمین شده است.



تصویر ۱۲ ایجاد گسلش سطحی زمین در اثر زلزله در روستای سرزه

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

تعدادی از ساختمان‌هایی که در شهر بندرعباس به دلیل زیرسازی نامناسب قبل از زلزله نشسته‌های کوچکی داشتند، پس از زلزله دچار حرکت‌های به مراتب بزرگ‌تر شده‌اند. در تصویر زیر مشاهده می‌شود که یک ساختمان واقع الهیه جنوبی بندرعباس پس از زلزله، علاوه بر تکیه بر ساختمان مجاور به طرز خط‌نراکی به جلو چرخش داشته است. با بررسی منطقه آثار نشست و ترک‌خوردگی در سایر ساختمان‌ها مشاهده گردید.

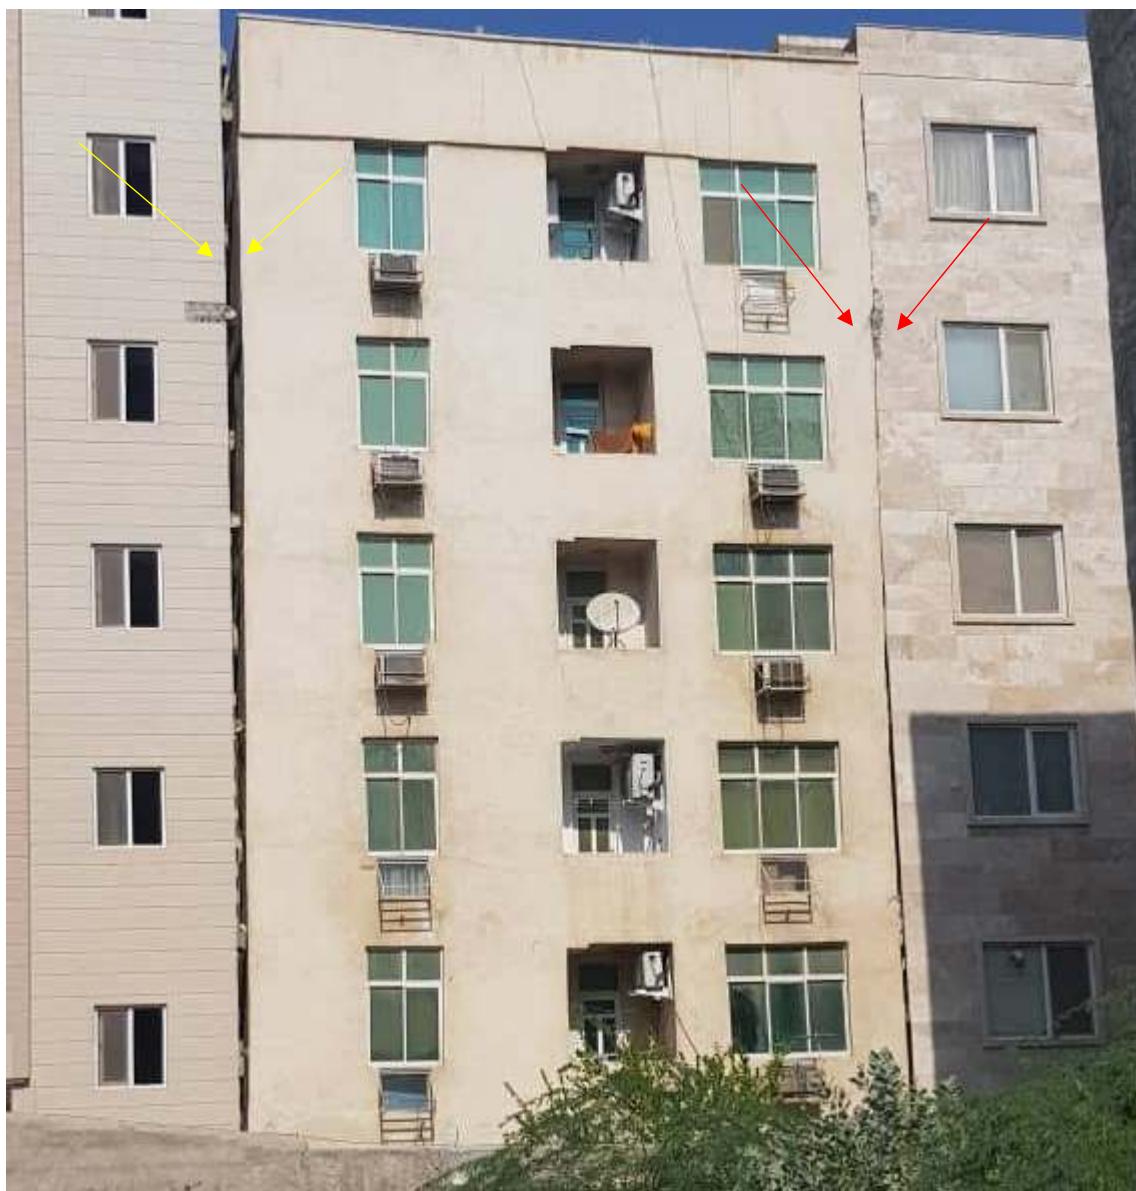

تصویر ۱۳ نشست و چرخش ساختمان به راست و جلو در الهیه جنوبی بندرعباس



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

## عملکرد ساختمان‌های مصالح بنایی

اکثریت ساختمان‌های موجود در شهرستان فین را ساختمان‌های مصالح بنایی تشکیل می‌دهند. با توجه به فراوانی ساختمان‌های خشت و گلی و سنگی بدون کلاف در روستاهای گیشان غربی، مزرا، سرزه، قطبآباد و ذرت، آسیب‌های جدی از جمله: ریزش جزئی و کلی سقف، فروریزش دیوارها، ایجاد ترک‌های عمیق افقی و قائم در دیوارها، ریزش نمای ساختمان و ترک‌های قطری اطراف بازشوها در این نوع ساختمان‌ها مشاهده شد. ساختمان‌های ساخته شده با دیوار بلوکی (خصوصاً خشکه چینی) نیز در نزدیکی کانون زلزله، اغلب خسارات زیادی داشتند. در بیشتر ساختمان‌های مصالح بنایی ساخته شده با آجر، دیوارها با ملات گل اجرا شدند، که عملکرد ضعیف آن‌ها در زلزله قابل مشاهده است. تصاویر زیر نمونه‌هایی از تخریب یا فروریزش ساختمان‌ها را نشان می‌دهند.

خسارت واردہ یہ دیوارہ



تصویر ۱۴ ایجاد ترک‌های قطری در دیوار ساختمان بنایی فاقد کلاف در گیشان

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۵ ترک‌های قطری دیوار در ساختمان بلوکی فاقد کلاف

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۶ ترک‌های قطری و قائم در دیوار فاقد کلاف در روستای مزرا



تصویر ۱۷ ایجاد ترک افقی و قائم در دیوارهای بلوک سیمانی روستای قطب‌آباد



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۸ ترک ایجاد شده در دیوار بلوک سیمانی ساختمان بدون کلاف روستای ذرت

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۹ ایجاد ترک قائم در دیوارهای بلوک سیمانی روستای قطب آباد



تصویر ۲۰ ریزش دیوار باربر ساختمان و بخشی از سقف به دلیل عدم اجرای کلاف و استفاده از ملات مناسب در گیشان غربی

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۱ ترک دیوار خارجی ساختمان خشت و گلی در فین(یک لایه دیوار با ملات سیمان در پشت اجرا شده است)



تصویر ۲۲ ترک خورده‌گی قطری در مجاور بازشوها و ترک خورده‌گی محل اتصال تیر حمال و سقف تیرچه بلوک

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۳ ایجاد ترک افقی در دیوار بلوک سیمانی روستای قطب آباد



تصویر ۲۴ ایجاد ترک های افقی در محل اجرای لوله خرطومی برق

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۵ ترک‌های افقی دیوار بلوك سیمانی در روستای مزرا

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۶ ترک خوردگی افقی دیوار باربر به دلیل مقاومت برشی کم ملات



تصویر ۲۷ ریزش دیوار خانه‌های بلوک سیمانی در روستای مزا

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۸ ریزش ساختمان‌های با دیوارهای سنگی و سقف چوبی در روستای مزرا



تصویر ۲۹ ریزش دیوارهای بلوکی با سقف چوبی در روستای گیشان غربی

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

### خسارات واردہ به سقف



تصویر ۳۰ ریزش سقف اجرا شده با شاخه‌های نخل و گل در روستای مزرا


## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۳۱ ریزش دیوار و سقف خانه‌های خشتی و گلی در روستای مزرا

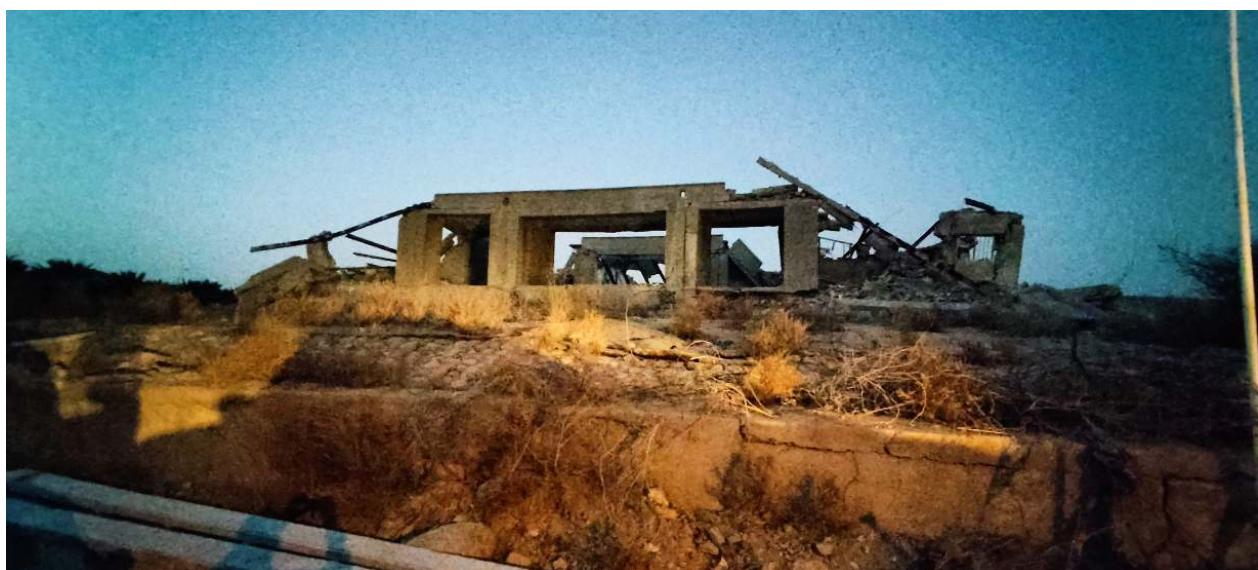

تصویر ۳۲ ریزش سقف و دیوار مدرسه ساخته شده بدون کلاف پس از زلزله ۱۳۵۶ در روستای گیشان غربی

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۳۳ ریزش بخشی از سقف طاق ضربی به دلیل حرکت دیوار و عدم پیوستگی سقف با میلگردهای مهار



تصویر ۳۴ ریزش سقف (سپری و سرامیک) و دیوار بلوكی به دلیل عدم اجرای کلاف در روستای گیشان

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۳۵ ریزش سقف با تیرک‌های چوبی و دیوارهای سنگی در روستای مزرا

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۳۶ عدم اجرای صحیح سقف سفالی و ریزش آن در روستای ذرت



تصویر ۳۷ ریزش سقف سفالی و به طبع آن سقف کاذب در روستای ذرت

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

### عملکرد ساختمان‌های بتن آرمه

سازه‌های بتن آرمه در منطقه (به جز ساختمان‌های دولتی) به ندرت دیده شد. خسارات این سازه‌ها هم در مناطق نزدیک و هم در مناطق دوراز مرکز زلزله به صورت جزئی مشاهده می‌شود. از نقاط ضعف اصلی این ساختمان‌ها، کیفیت بد بتن و ترک خوردنگی ناشی از خوردگی میلگردها است. در ادامه تصاویر ساختمان‌های بتنی آسیب دیده و سالم در منطقه ارائه شده است.

### ساختمان‌های بتنی آسیب ندیده



تصویر ۳۸ عدم آسیب دیدگی سازه و نمای مدرسه اسکلت بتنی در شهر فین



تصویر ۳۹ پایداری ساختمان مخابرات در روستای سیاهو (دستگاه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات در این مکان قرار دارد)

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۰ عدم ایجاد ترک خوردگی و خسارت در دبستان روستای ذرت



تصویر ۴۱ سالم ماندن سازه و نمای ساختمان دارای شناز در روستای سرزا




درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان‌ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

ساختمان‌های بتنی آسیب دیده

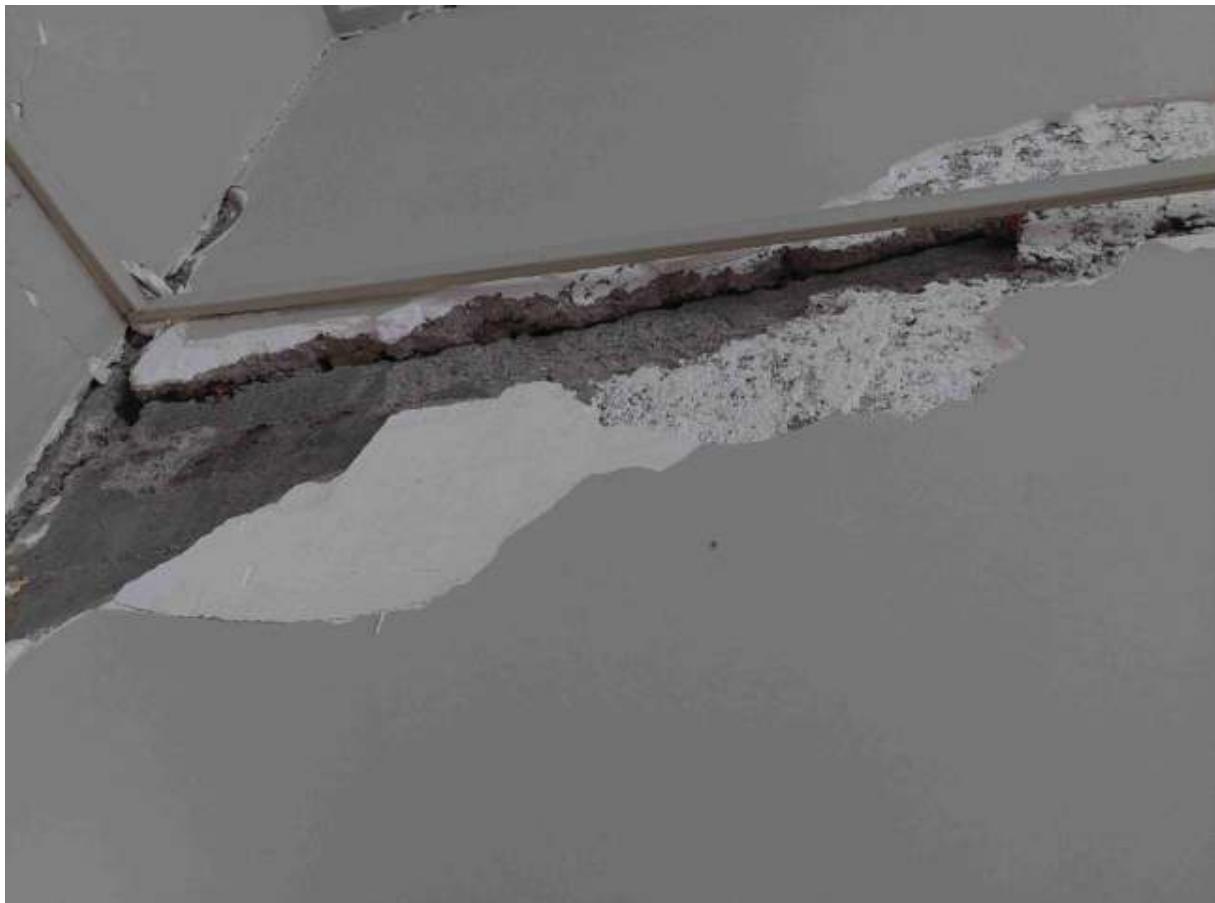


تصویر ۴۲ اجرای غیر اصولی دیوار غیر سازه‌ای بر روی تیر سازه‌ای و جدا شدن دیوار در هنگام زلزله (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

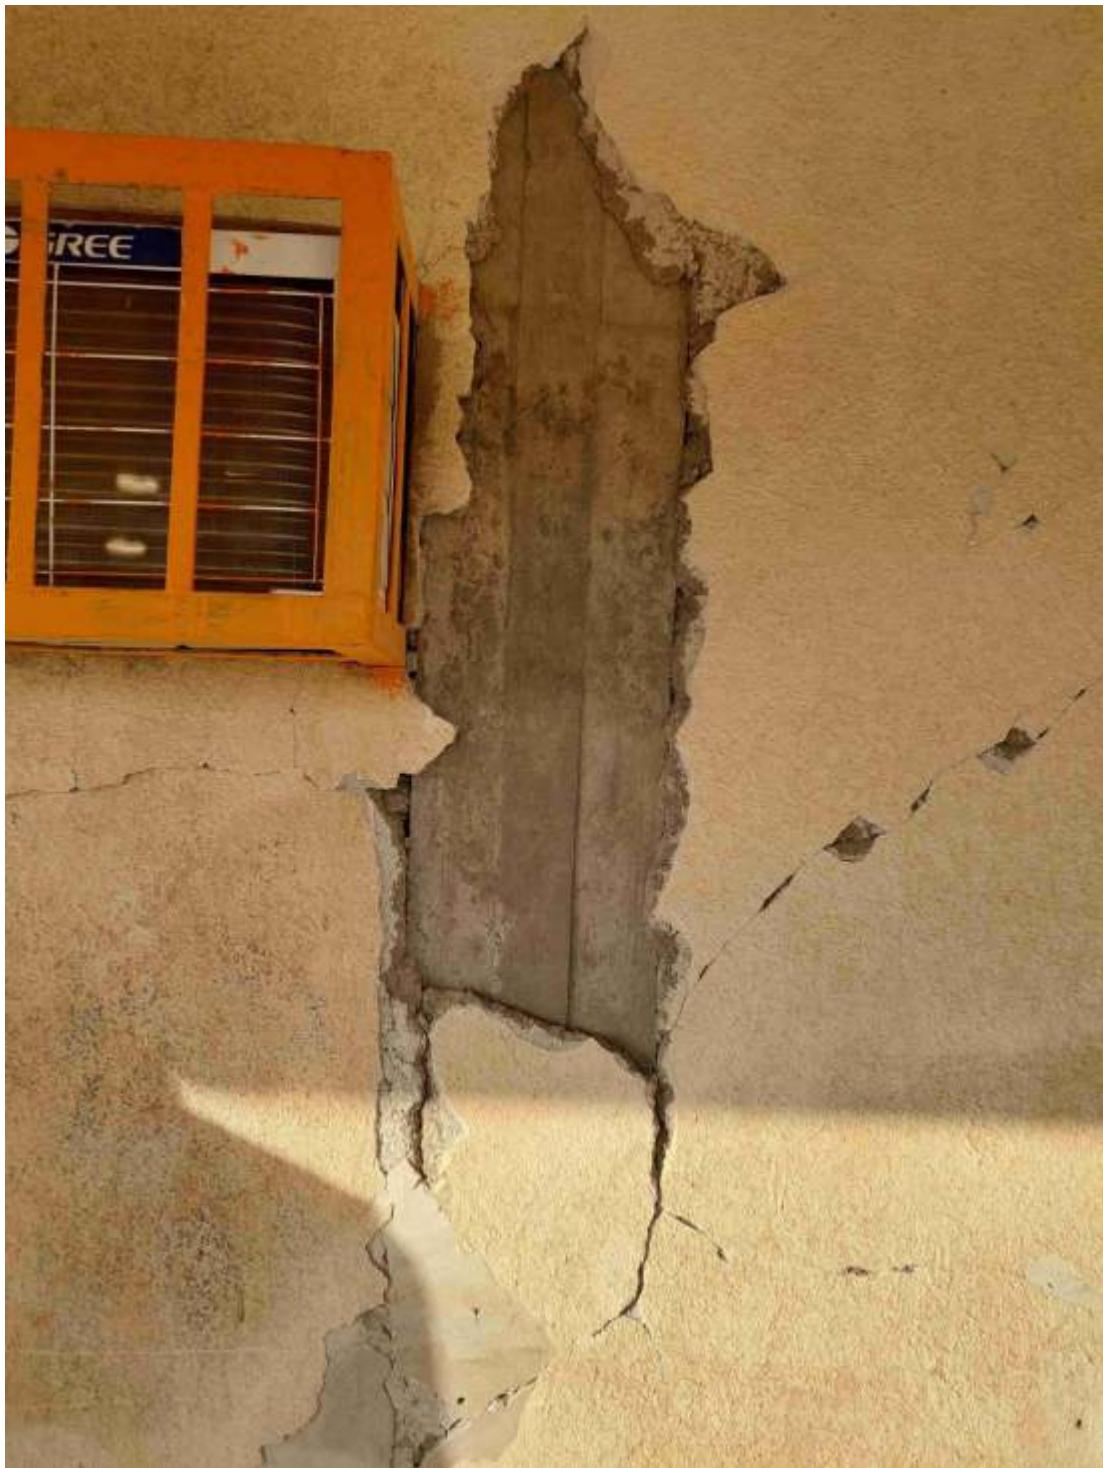


تصویر ۴۳ اجرای غیر اصولی دیوار میان قاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

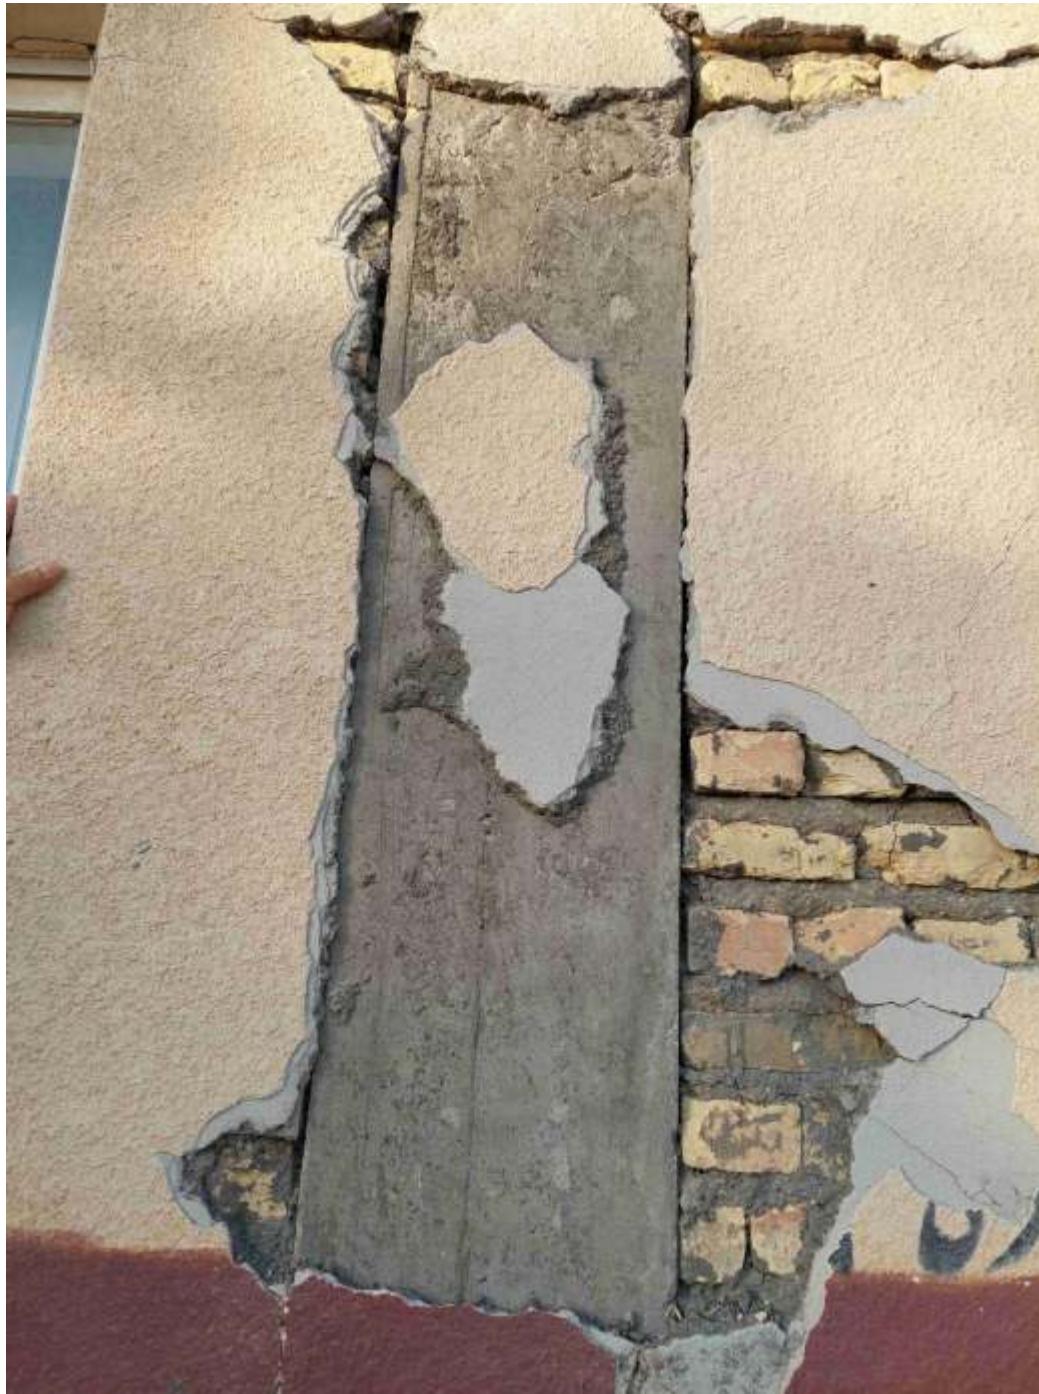

تصویر ۴۴ اجرای غیراصولی دیوار میان قاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان‌ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۵ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۶ وجود اختلاف ارتفاع در ساختمان و تشکیل ستون کوتاه (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۷ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۸ خرابی پای ستون در ساختمان بتنی ۹ طبقه در شهر بندرعباس

## خوردگی سازه‌های بتنی



تصویر ۴۹ خوردگی کلاف و پای ستون سازه بتنی منبع آب در روستای سرزو



تصویر ۵۰ سازه بتنی منبع آب در روستای سرزو



# درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

## آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس




تصویر ۵ خوردگی آرماتور پای تیر برق در شهر بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

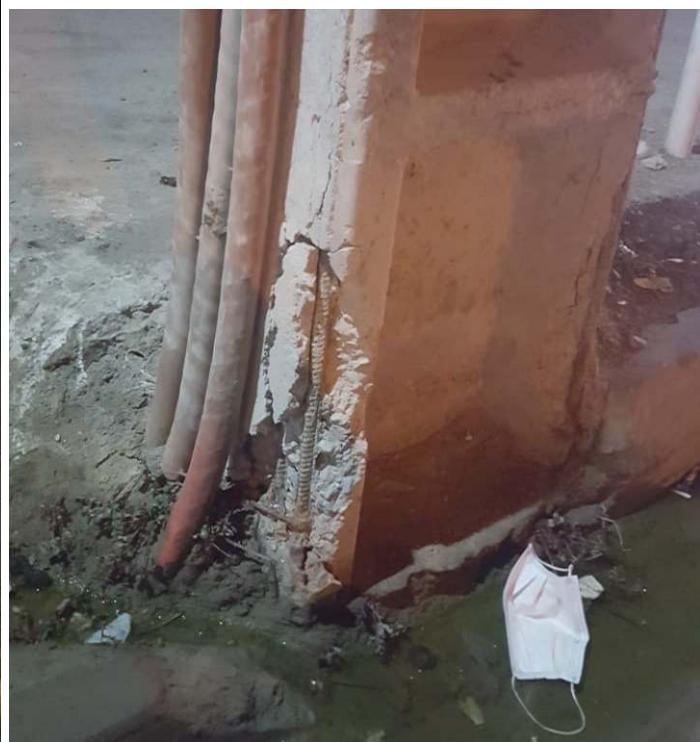

تصویر ۵۲ خوردگی آرماتور پای تیر برق در بافت فرسوده و محلات شهر بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۳ پدیده خوردگی آرماتور در ستون و تخریب بتن ناحیه پوشش بتن در هنگام زلزله (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۴ خوردگی ستون‌های بتنی و فونداسیون سازه به دلیل هدایت اشتباه آب کولرهای گازی، لوله‌های آب باران و کف شور بالکن‌ها در پای ستون در مجتمع‌ها (بندرعباس)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۵ خوردگی ستون‌های بتُنی و فونداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۶ خوردگی ستون‌های بتُنی و فونداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس

## عملکرد اجزای غیر سازه‌ای

یکی از مشکلات ساختمان‌ها در این زلزله، عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه‌ای بود. آسیب به میان قاب‌ها و دیوارهای پیرامونی، نمای ساختمان‌ها و ... حتی در مکان‌هایی که از کانون زلزله دور بودند، نیز مشاهده شد. در مواردی عدم اتصال پنجره و درها به دیوار علاوه بر تضعیف دیوار موجب جدا شدن پنجره قاب و شیشه شده است. مهم‌ترین آسیب‌ها و تلفاتی که در بخش معماری ساختمان‌ها مشاهده شد به ۶ بخش زیر دسته بندی می‌گردد:

- عدم درگیر ساختن دیوار و سازه
- سنگینی دیوارهای آجری یا بلوک سفالی/بتنی و عدم کارایی ملات برای چسباندن دیوار به سازه
- عدم اتصال قاب به دیوار و دیوار به سازه
- عدم مهار دیوارهای محوطه و حیاط با پشت بند
- عدم مهار و اجرای صحیح نعل درگاه
- عدم اتصال دیوار جانپناه با سازه

## خسارات واردہ به نما



تصویر ۵۷ ریزش نمای سرامیک به دلیل عدم اتصال مناسب نما به سازه در روستای سرزه

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۸ ریزش نمای پلاک آجری به دلیل عدم اتصال مناسب نما به سازه

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۹ ریزش نمای سنگ مجتمع ساختمانی در شهر بندرعباس



تصویر ۶۰ ریزش نمای سنگ و سرامیک از ارتفاع به دلیل اجرا و اسکوپ نامناسب در بندرعباس


درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۱ ایجاد محافظ بهمنظور جلوگیری از سقوط نما بر روی ساکنین مجتمع در بندرعباس

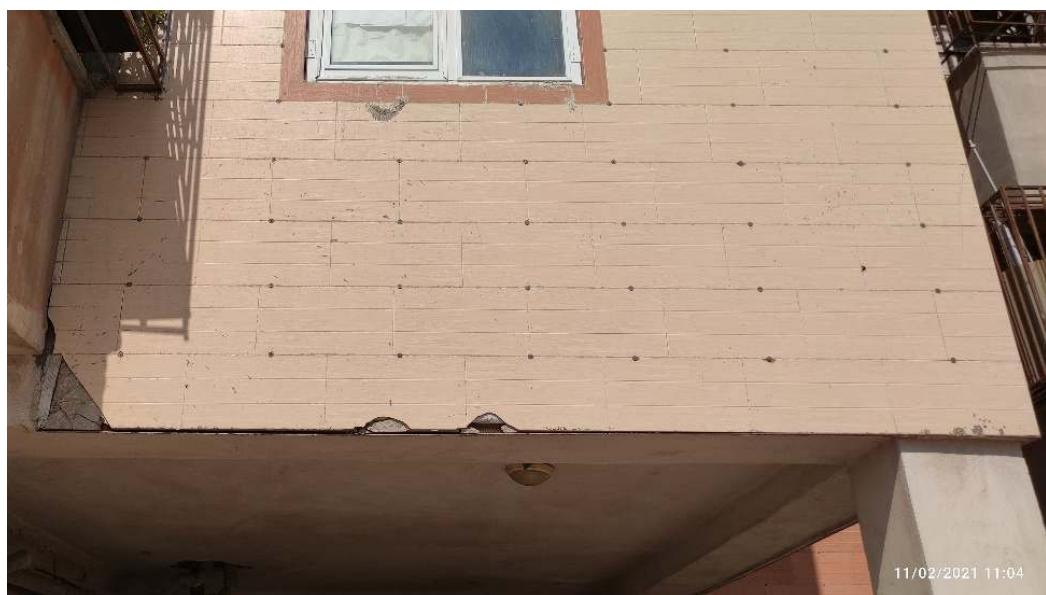

تصویر ۶۲ نگهداری نمای سرامیکی با رول‌پلاک در شهر بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس




تصویر ۶۳ ریزش نما در ساختمان اسکلت بتی قبل از بهره‌برداری در بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

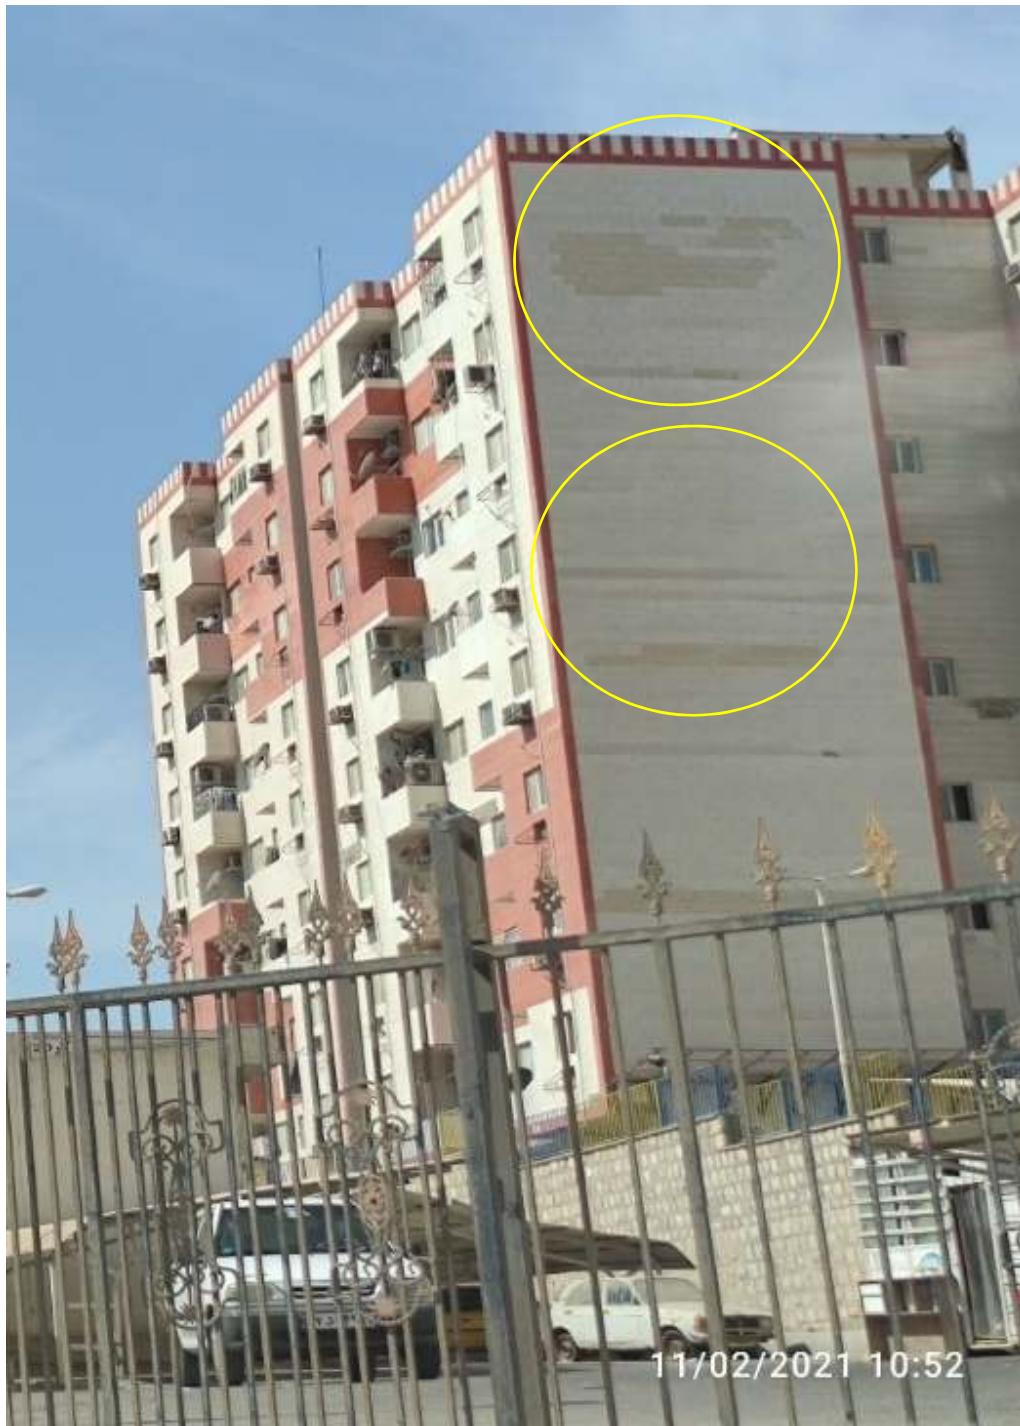

تصویر ۶۴ ریزش نمای سنگ و سرامیک ساختمان در مجتمع‌های مسکونی شهر بندرعباس

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۵ ریزش پلاک آجری خرپشت و عدم اتصال مناسب نما به ساختمان در شهرداری فین



تصویر ۶۶ ریزش نما و دیوارها در روستای گیشان غربی



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۷ ریزش نما و دیوارهای محیطی در ساختمان کلافدار در روستای گیشان غربی

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

## دیوارهای محیطی



تصویر ۶۸ ریزش دیوار پیرامونی اجرا شده با بلوک سیمانی با ملات و بدون ملات (خشکه چینی) در روستای مزرا



تصویر ۶۹ ریزش دیوارهای بلوکی دیوار حیاطی در روستای گیشان غربی

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۷۰ ریزش دیوارهای بلوک سیمانی در روستای گیشان غربی

درس آموزتهای زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۱ اجرای یکپارچه دیوار، بدون در نظر گرفتن کلافهای قائم و درز بین دیوارها در فواصل مناسب (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۲ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد



تصویر ۷۳ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۴ ریزش دیوار پیرامونی به دلیل عدم استفاده از ملات مناسب و عدم اجرای شناز و زیرسازی در روستای سرمه



تصویر ۷۵ ایجاد ترک قائم در دیوار پیرامونی (روستای قطب آباد)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

خرپشته و جانپناه



تصویر ۷۶ ترکهای افقی دیوار و ریزش خرپشته در محل شهرداری فین

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۷ ترک خوردگی دیوار و ریزش جانپناه ساختمان پاسگاه روستای سرزه

## آسیبهای واردہ به تزیینات و وسائل ساختمان



تصویر ۷۸ حوض مطابق تخریب شده در حیاط روستای سرزه

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۹ ریزش ظروف و کابینت آشپزخانه در روستای مزرا

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۰ ریزش دکوراسیون و ظروف در روستای مزرا

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۱ عدم اسکوپ سنگهای پیرامون دیوار در مسجد فین



تصویر ۸۲ عدم اجرای صحیح زیرسازی سرامیک دیواری (بخش فین)

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۳ جداسدگی سنگ قرنیز در ساختمان بتونی ۹ طبقه در شهر بندرعباس به دلیل عدم اتصال مناسب



تصویر ۸۴ ایجاد ترک در دور تادور محل بازشو پنجره پوشانده شده با مصالح بنایی

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

### مسجد

متأسفانه علی رغم اهمیت سازه‌ای مساجد به دلیل احتمال تجمع نفرات و همچنین خدمت رسانی پس از زلزله در بیشتر موارد مهندسی در اجرای این سازه‌ها در منطقه به شکل صحیح رعایت نشده است. با این وجود بخش نوساز مسجد روستای گیشان غربی، علی‌رغم خسارات بالای این روستا، سالم مانده است. ولی در اکثر موارد مساجد نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط لرزه‌ای دچار آسیب شده است.



تصویر ۸۵ عدم ایجاد ترک و خسارت در مسجد گیشان غربی به دلیل اجرای صحیح کلاف افقی و عمودی



تصویر ۸۶ ترک‌های قطری در دیوار خشتی با سقف چوبی مسجد روستای ذرت

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۷ جذب نیروی جانبی توسط محراب و ایجاد ترک‌های برشی در آن



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۸ ترک‌های برشی ستون در مسجد روستای ذرت

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۹ ریزش سنگ نمای داخلی به دلیل عدم رعایت اسکوپ مناسب در مسجد فین

## خسارات واردہ به جاده‌های موصلاتی

ترک خوردگی طولی و عرضی و رانش شیروانی‌های خاکی در محور موصلاتی بندرعباس – سیرجان، در مجاورت تونل ایست بازرگانی شهید میرزاپور و روستای گیشان مشاهده گردید. در بعضی موارد اختلاف ارتفاع یا بازشدگی ترک‌ها به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. تصاویر زیر نمونه‌ای از ترک‌های موجود در سطح جاده را به تصویر می‌کشد.



تصویر ۹۰ ترک خوردگی طولی ناشی از گسیختگی برشی شیروانی خاکی در مجاورت تونل شهید میرزاپور



تصویر ۹۱ ترک خوردگی شیروانی خاکی در جاده سیاهو

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۹۲ رانش زمین کنار جاده در محور بندرعباس - سیرجان



تصویر ۹۳ ایجاد شکاف در آسفالت محور بندرعباس - سیرجان

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۹۴ ترک طولی در محل اتصال پل و جاده

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه  
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۹۵ ترک خوردگی طولی محور مواصلاتی بندرعباس - سیرجان

## پل‌ها

در برخی موارد لرزه و رانش زمین موجب جابجایی و اختلاف سطح روسازی راه در محل احداث پل شده است و در بعضی دیگر موجب شکست دیواره پل گشته است.



تصویر ۹۶ جابجایی پل در محل درز انقطاع در کیلومتر ۳ جاده سیاهو



تصویر ۹۷ جابجایی و ایجاد ترک در دیواره پل نرسیده به روستای گیشان غربی

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۹۸ روکش موقت برای پر کردن ناهمواری و ترکهای پل



تصویر ۹۹ نرک قائم ایجاد شده در پل نزدیک به روستای گیشان

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

### ترانشه‌ها

در راههای موصلاتی بین شهری (بندرعباس-فین-سیاهو و ...) مشاهده شد بر اثر ریزش ترانشه‌ها، راه مسدود گشته و به رویه‌ی راه آسیب وارد شده است.



تصویر ۱۰۰ مسدود شدن یک باند جاده بندرعباس - سیرجان بر اثر ریزش قطعات سنگی از شیب مجاور در نزدیکی تونل شهید میرزایی



تصویر ۱۰۱ ناپایداری قطعات سنگی شیب مجاور جاده در نزدیکی تونل شهید میرزایی



تصویر ۱۰۲ ریزش کوه و پتانسیل بالقوه ریزش مجدد در مجاورت جاده روستای سیاهو

## تونل‌ها

یکی از مناطقی که تخریب قابل توجهی در آن مشاهده شد، محدوده تونل ایستگاه بازرگانی شهید میرزا بی می‌باشد. این محل در دامنه کوه و در مجاورت رودخانه احداث شده است. در تصویر زیر نمای منطقه مورد نظر نشان داده شده است. حرکت سنگ‌های ناپایدار در دهانه ورودی و خروجی این تونل در هنگام زلزله موجب مسدود شدن موقت مسیر بندرعباس- سیرجان گردید.



تصویر ۱۰۳ ریزش لایه‌های ناپایدار و مسدود کردن دهانه خروجی تونل شهید میرزا و خرابی شبکه برق

## مدیریت بحران و زیرساخت‌های حیاتی و ارتباطی

مدیریت بحران شامل برخورد با تهدیدها، قبل، در حین و پس از وقوع واقع غیرمتربقه است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش خسارات مالی و جانی پس از وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمتربقه مدیریت بحران در محل حادثه می‌باشد. بسیاری از عوامل از جمله قطعی برق، قطعی شبکه تلفن همراه به دلیل حجم تماس‌ها، انسداد محورهای مواصلاتی، ایجاد ترافیک و هرج و مرد در حین و پس از وقوع حادثه، اعتراضات مردمی به مدیریت، امداد رسانی و توزیع کمک‌ها و ... نقش حیاتی در کاهش خسارات وارد و کمک به برقراری نظم و کنترل شرایط موجود ایفا می‌کنند. در ادامه تصاویر مواردی که در زلزله اخیر استان هرمزگان (۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰) نقش مدیریت بحران را بیش از پیش نشان می‌دهد به تصویر کشیده شده است.



تصویر ۱۰۴ تجمع اعتراضی مردم در روستای رضوان برای دریافت کمک‌های پس از زلزله



تصویر ۱۰۵ سقوط تیر برق در معابر عمومی، قطعی برق منطقه

## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۰۶ ترافیک ایجاد شده و اختلال در حرکت خودروهای امدادی پس از وقوع زلزله



تصویر ۱۰۷ تجمع مردم در خیابان و از دسترس خارج شدن شبکه تلفن همراه به دلیل تماس‌های غیر ضروری

## برآورد خسارت زلزله

بر اساس گزارش مدیریت بحران استان هرمزگان، در پی وقوع دو زمین لرزه در اطراف شهر فین تأسیسات زیربنایی در استان از جمله راهها و خطوط انتقال برق خسارت دیدند. تعداد فوتی‌های این زمین لرزه ۱ نفر بوده که در اثر سقوط تیر برق جان خود را از دست داده است. تعداد مصدومین این زمین لرزه، ۱۰۴ نفر گزارش شده است که جزئیات آن بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر می‌باشد:



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

مصدومیت ناشی از آوار: ۱ نفر

مصدومیت ناشی از ترس و فرار: ۱۰۳ نفر

فوتی ناشی از آوار: ۱ نفر

از مجموع ۱۰۴ مصدوم حادثه، ۶۱ نفر خانم و ۴۳ نفر آقا می‌باشد.

علاوه بر گزارش مصدومان، گروههای آسیب‌پذیر این زمین‌لرزه نیز بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پژوهشکی به شرح زیر می‌باشد:

خانم باردار: ۴۸۸۴ نفر

نوزاد: ۱۲۰۰ نفر

کودکان زیر ۵ سال: ۵۷۲۹۸ نفر

سالمندان بالای ۶۰ سال: ۴۶۰۳۱ نفر



تصویر ۱۰۸ سقوط تیر بر ق بـه دلیل خوردگی بـتن و کـج بـودن و فـوت یـک نـفر در شـهر بنـدرعبـاس

## جمع‌بندی مشاهدات

- اغلب واحدهای ساخته شده در مناطق آسیب دیده فاقد عناصر سازه‌ای بوده (عدم اجرای کلافهای افقی و قائم و...) و در اکثر موارد ساختمان‌ها با بلوک‌های سیمانی و بدون ملات مناسب ساخته شده و در مناطق دور افتاده‌تر ساختمان‌ها با سنگ و ملات گل ساخته بودند.
- در موارد متعدد عدم اجرای اصولی دیوارهای محوطه و ریزش آن‌ها که موجب اختلال در رفت و آمد و خسارات به خودروها و احشام شده بود، مشاهده گردید. عدم اجرای کلافهای قائم و درز بین دیوارها در فواصل مناسب، باعث ریزش این دیوار شده است.
- بتون پوشش در پای برخی از ستون‌های بتونی و تیر برق‌ها در هنگام زلزله جدا شده بود و در شهر بندرعباس خوردگی تیر برق و البته کچ بودن آن باعث کشته شدن یک نفر شد. این موضوع نشانگر نقش مهم پدیده خوردگی کلریدی در کاهش ظرفیت باربری سازه‌های بتونی منطقه است.
- اجرای نماهای سنگ و سرامیک بدون اسکوپ مناسب حتی در شهر بندرعباس موجب ایجاد خساراتی شده است. لزوم ضوابط محدود کننده در اجرای این نوع نما ضروری به نظر می‌رسد.
- در دیوارهای داخلی با طول و ارتفاع زیاد هیچ‌گونه کلاف افقی، قائم یا والپست برای مهار این دیوارها اجرا نشده است. که این مسئله باعث ایجاد خسارات به ساختمان‌ها شده است.
- عدم مهار اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان‌ها، ریزش دکوراسیون منزل، کابینت‌ها، کمدها، تابلوها و ... به دفعات مشاهده شد. آموزش‌های عمومی در این زمینه می‌باشد در دستور کار دستگاه‌های متولی امر قرار گیرد.
- عدم اجرای نعل در گاه در بالای درب‌ها و پنجره‌ها موجب ایجاد ترک خوردگی در مجاورت بازشوها گردیده است.
- با توجه به کیفیت بد سازه‌ها به نظر می‌رسد مقدار شتاب یا محتوای فرکانسی وارد به ساختمان‌ها کمتر از حدی بوده است که بتواند به ساختمان‌ها آسیب برساند و علی رغم انرژی زیاد آزاد شده در این زلزله تعداد زیادی ساختمان‌های فاقد سیستم باربر جانبی در حوالی کانون زلزله بدون آسیب جدی، پایدار مانده است.
- مشاهدات بیانگر این است که کنترل‌های کیفی و بازدیدهای دوره‌ای از سوی سازمان‌های ذیربسط در مناطق روستایی به صورت مؤثر صورت نمی‌پذیرد و مقررات ساخت و ساز در اکثر موارد رعایت نشده است.
- نیاز به آموزش‌های عمومی مدیریت بحران به‌طور محسوسی احساس می‌گردد.



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

### پیشنهادات

رعايت مقررات ساخت و ساز خصوصاً موارد ذيل:

- ✓ الزام بر رعایت الزامات نشریه ۷۱۴ (دستورالعمل طراحی سازه‌ای نمای ساختمان‌ها) سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای ذيل قانون نظام مهندسی کشور و اعمال محدودیت بر اجرای سنگ نما به صورت تر (چسبی) تا حداقل سه طبقه
- ✓ الزام بر رعایت الزامات پيوست ششم (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غير سازه‌ای معماری) آيین نامه طراحی ساختمان‌های در برابر زلزله ۲۸۰۰
- ✓ الزام بر رعایت الزامات دوم بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مطابق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان
- ✓ الزام بر رعایت الزامات مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌های روستايی
- ✓ الزام بر رعایت قانون استفاده از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری
- ✓ الزام بر رعایت مقررات ملي ساختمان و قانون کار مبنی بر استفاده از نیروهای فني آموزش دیده
- ✓ الزام بر استفاده از مجریان ذيصلاح

### پيگيري اجرائي شدن راهبردهای زير:

- ✓ حمایت از ايجاد و خريد تضمین شده از کارخانه‌های تولید کننده ساختمان‌های پيش ساخته
- ✓ حمایت از ايجاد کارگاه‌های تولید کننده ساختمان‌های اسكلت فلزی پيچ و مهره‌اي با هدف ارتقا کيفيت و سرعت ساخت
- ✓ حمایت از خريداران ساختمان‌های پيش ساخته در قالب اختصاص تسهيلات يا کاهش عوارض ساخت
- ✓ كمک به گسترش سистем های ساخت و ساز خشك
- ✓ توجه به معماري بومي و معيارهای اقليمي منطقه در ساخت و سازهای روستايی
- ✓ انجام نظارت جدي بر ساخت و سازهای روستايی از طريق مراجع ذيصلاح
- ✓ انجام آموزش‌های عمومی برای انجام رفتار صحيح توسط مردم هنگام زلزله و کاهش آسيب ديدگی‌ها



## درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان‌ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

### منابع

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، علی بیت‌الهی، گزارش مقدماتی زلزله فین استان هرمزگان رخداد ۱۴۰۰/۸/۲۳

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، شبکه ملی شتاب‌نگاری ایران، گزارش زمین لرزه‌های دوگانه ۱۴۰۰/۸/۲۳ فین استان هرمزگان